

島根県道路法面等構造物修繕計画

令和5年6月

島根県 土木部 道路維持課

目 次

1. はじめに

- (1) 本計画の位置付け P1
- (2) 対象施設 P2
- (3) 計画期間 P2

2. 施設の現状

- (1) 法面構造物数 P3
- (2) 定期点検 P4
- (3) 健全度評価方法 P4
- (4) 点検結果 P5

3. 老朽化対策の実施

- (1) 対策の優先順位 P6
- (2) 対策方針 P6
- (3) 主な対策内容 P6
- (4) 対策費用 P6

別添

- 法面構造物一覧表（要対策箇所） P7

1. はじめに

(1) 本計画の位置付け

公共施設の長寿命化を図るため、国において平成25年11月29日に「インフラ長寿命化基本計画」(以下、「基本計画」という。)が策定されました。

本県では、この基本計画に基づく「インフラ長寿命化計画(以下「行動計画」という。)」として、平成27年9月に「公共施設等総合管理基本方針」を策定しました。

さらに、本県土木部において平成27年12月に公共土木施設(道路、河川など7分野14施設)の適切な維持管理を効率的かつ計画的に実施するための「島根県公共土木施設長寿命化計画」(以下、「長寿命化計画」という。)を策定したところです。

本計画は、長寿命化計画に基づき、道路法面等構造物(以下、法面構造物)における定期点検及び修繕の具体的な対応方針を定めたものであり、行動計画に基づく個別施設計画として位置付けます。

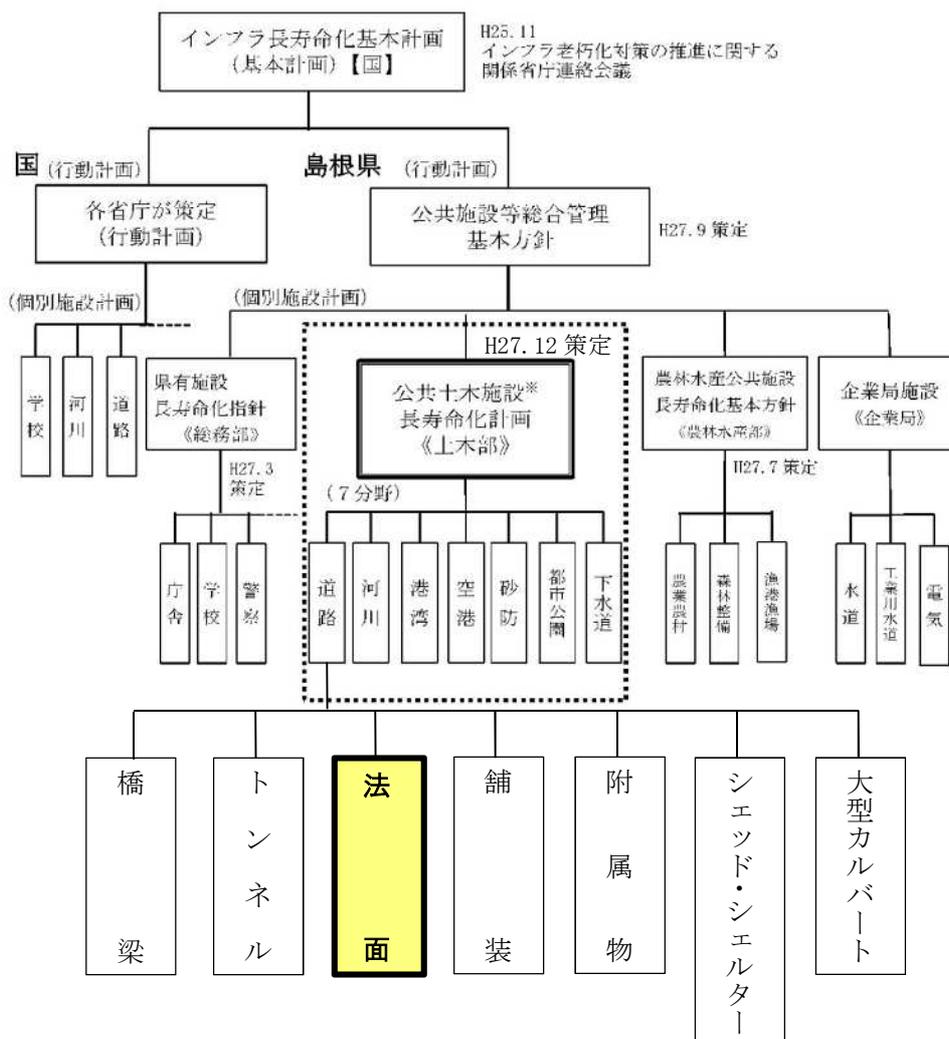


図1 インフラ長寿命化計画体系図

(2) 対象施設

本計画において対象とする施設は、島根県が管理する全高が1 m以上ある法面構造物のうち、道路河川兼用護岸を除く全ての法面構造物とします。

対象構造物：モルタル吹付、法枠、ロックネット、擁壁、石・ブロック積擁壁、落石防護柵、雪崩防止柵

1箇所複数の構造物がある場合、構造物毎に評価を行い、その箇所を代表する構造物(構造物の劣化・損傷が最も激しく、道路に及ぼす影響が最も大きい構造物)において、総合評価を行う。

(3) 計画期間

計画期間は5年間とし、定期点検により毎年度新たに対策が必要な変状が発見されるため、最新の点検結果に基づき毎年度見直し(フォローアップ)を行います。

今回は、令和5年度から令和9年度までの計画とします。

2. 施設の現状


(1) 法面構造物数

令和5年6月現在、島根県で管理している法面構造物は表 2-1 のとおりです。

| | | | | | | | | | R5.6時点 |
|-----|--------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|--------|
| | 箇所数 | モルタル吹付 | 法枠 | ロックネット | 擁壁 | 石・ブロック積 | 落石防護柵 | 雪崩防止柵 | 構造物数 |
| 松江 | 2,103 | 257 | 243 | 108 | 634 | 897 | 131 | 0 | 2,270 |
| 広瀬 | 1,341 | 307 | 106 | 40 | 226 | 439 | 55 | 5 | 1,178 |
| 雲南 | 3,945 | 444 | 268 | 166 | 874 | 1,809 | 307 | 34 | 3,902 |
| 仁多 | 1,289 | 158 | 79 | 47 | 285 | 787 | 75 | 13 | 1,444 |
| 出雲 | 2,421 | 289 | 218 | 174 | 851 | 1,181 | 233 | 3 | 2,949 |
| 県央 | 2,887 | 494 | 246 | 318 | 697 | 1,342 | 322 | 7 | 3,426 |
| 大田 | 1,552 | 163 | 143 | 90 | 287 | 930 | 96 | 3 | 1,712 |
| 浜田 | 6,048 | 829 | 548 | 485 | 1,836 | 2,764 | 619 | 18 | 7,099 |
| 益田 | 2,994 | 330 | 238 | 310 | 724 | 1,427 | 333 | 5 | 3,367 |
| 津和野 | 2,107 | 275 | 125 | 227 | 412 | 1,140 | 212 | 0 | 2,391 |
| 隠岐 | 1,062 | 173 | 229 | 107 | 373 | 342 | 114 | 0 | 1,338 |
| 計 | 27,749 | 3,719 | 2,443 | 2,072 | 7,199 | 13,058 | 2,497 | 88 | 31,076 |

※箇所数：点検単位としての法面数。箇所数≠法面構造物数の合計

表 2-1 各県土整備事務所管内の法面構造物数（単位：箇所）

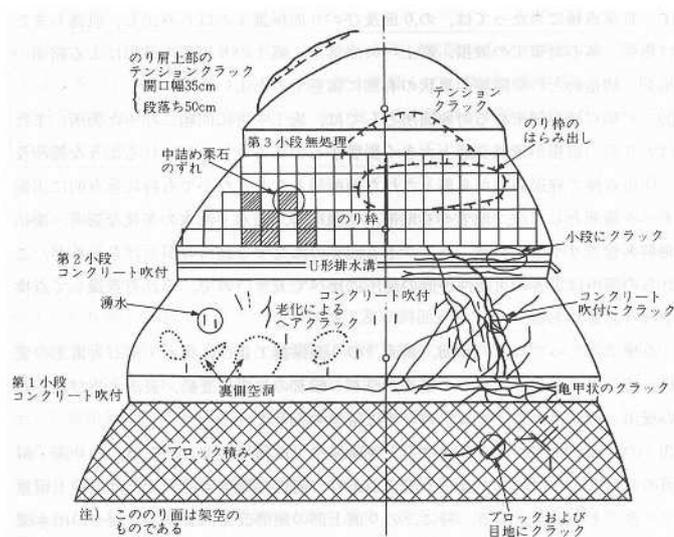

道路土工 切土工・斜面安定工指針, 日本道路協会, H21.6, pp.112

図 2-1 法面構造物の変状例

(2) 定期点検

1) 点検要領

定期点検は、道路法面等構造物点検要領（平成 26 年 8 月 島根県土木部道路維持課）に基づき実施します。

2) 点検の頻度

緊急輸送道路上の法面構造物において、要対策箇所については5年に1回、それ以外の箇所については10年に1回の頻度で実施することを基本とします。

3) 点検の方法

目視確認を基本とし、法尻や小段沿いの手の届く範囲で打音確認を行う。



写真 2-1 法面構造物点検状況

(3) 健全度評価方法

健全度の診断は、下表 2-2 の判定区分により行います。

表 2-2 判定区分

| 道路法面等構造物点検要領 | | 長寿命化計画 における健全度 |
|--------------|----------------------------------|-------------------|
| 健全度 | 定 義 | |
| 要対策 | 利用者に対して影響がおよぶ危険が高いため対策を講じる必要がある | Ⅲ、Ⅳ |
| 経過観察 | 現時点では対策の必要性は低いが、定期的に点検し観察する必要がある | Ⅱ |
| 対応不要 | 現時点では利用者に対して影響がおよぶ危険がない | Ⅰ |

(4) 点検結果

点検の結果、要対策と評価された箇所が全体の6%を占めています。(令和5年6月現在)

(単位：箇所数)

| 健全度 | | | 合計 |
|-------|-------|-----|--------|
| 対応不要 | 経過観察 | 要対策 | |
| 7,562 | 4,168 | 653 | 12,383 |

※平成23年－令和4年度の点検結果

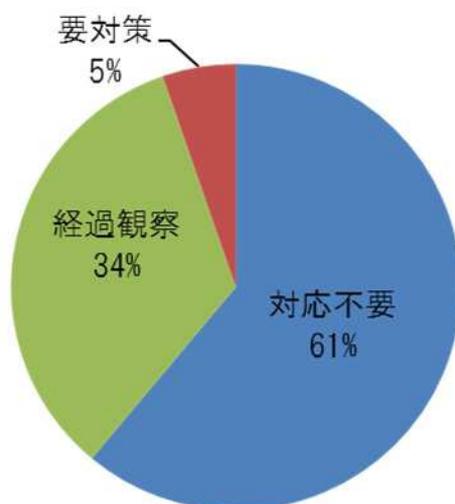


図 2-2 点検結果 (健全度別の割合)

3. 老朽化対策の実施

(1) 対策の優先順位

第三者等への被害の深刻度、変状の程度、路線の重要性、交通量等を考慮し修繕や交換の優先順位を決定します。

(2) 対策方針

要対策と評価された箇所は、原則として10年以内に対策を行います。個別の修繕計画については、別添のとおりです。

(3) 主な対策内容

1) 既設吹付法面の修繕

【対策前】



【対策後】



写真 3-1 既設モルタルの撤去＋再吹付

(4) 対策費用

要対策施設の変状の程度、進行度合い等を考慮し、箇所毎に必要な修繕工事費の精査を行います。

前述の「(2) 対策方針」に基づき、所定の期間内における修繕完了を目標とし、予算の平準化にも配慮しながら各年度の対策費用を決定します。

法面構造物一覧表（要対策箇所）

法面構造物一覽表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 路線番号 | 管轄番号 (H26.31要領) | 管理番号 (維持管理システム) | 箇所番号 (旧要領) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検年度 | 1回目点検年度 | 2回目点検年度 | 評価 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕着手年度 | 修繕完了年度 | 修繕内容 |
|------|-------|---------|------------|------|--------------------|--------------------|---------------|------|---------|---------|---------|-----|-----|------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------------------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | 部材の劣化 | 基礎の劣化 | | | | |
| 松江 | 国道 | 431号 | 松江市長保岡町森山 | 1 | MHN431A0330 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.50 | 13.25 | 要対策 | 要対策 | 9 | H30 | H30 | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 国道 | 432号 | 松江市長保岡町東岩坂 | 2 | YAKN432A0000 | | | | モルタル吹付 | 石・ブロック積 | 法枠 | | | H28 | H28 | 未実施 | 8.75 | 14.35 | 要対策 | 要対策 | 30 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 国道 | 432号 | 松江市長保岡町東岩坂 | 2 | YAKN432A0020 | A01-AH-900185 | | | 擁壁 | | | | | R3 | R3 | 未実施 | 4.25 | 24.50 | 要対策 | 要対策 | 20 | R6 | | 水漏れポンプ、支柱、フアンロー |
| 松江 | 国道 | 485号 | 松江市長保岡町七類 | 1 | MHN485A0200 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.25 | 12.85 | 要対策 | 要対策 | 20 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 国道 | 485号 | 松江市長保岡町七類 | 1 | MHN485A0240 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.25 | 14.25 | 要対策 | 要対策 | - | H30 | H30 | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町 | 2 | MATM021D0310 | | | | 擁壁 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 1.00 | 13.50 | 経過観察 | 要対策 | 19 | R8 | | ASR対策 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町上講武 | 2 | KASMO21A0040 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.5 | 14.15 | 要対策 | 要対策 | 30 | R6 | H28 | 縦横補強モルタル吹付工、鉄筋挿入工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町上講武 | 2 | KASMO21A0080 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.5 | 13.95 | 要対策 | 要対策 | 31 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町大戸 | 2 | SIMM021A0010 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.5 | 15.95 | 要対策 | 要対策 | 32 | R8 | | 覆式ロックネット |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町大戸 | 2 | SIMM021E0150 | | | | 石・ブロック積 | 法枠 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0.00 | 10.00 | 要対策 | 要対策 | 17 | R8 | | 覆式擁壁工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町大戸 | 2 | SIMM021A0400 | | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 8.75 | 14.4 | 要対策 | 要対策 | 37 | H30 | R1 | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町大戸 | 2 | SIMM021C0440 | | | | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 12.25 | 20.50 | 要対策 | 要対策 | 20 | R7 | | 覆式ロックネット |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町加賀 | 非該当 | SIMM021B0540 | | | | 法枠 | 落石防護柵 | モルタル吹付 | | | H30 | H30 | 未実施 | 3.7 | 17.15 | 要対策 | 要対策 | 114 | R1 | R4予定 | 吹付法枠工+植生 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町加賀 | 非該当 | SIMM021A0550 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 3.0 | 16.50 | 要対策 | 要対策 | 80 | R4 | | 吹付法枠工+植生 |
| 松江 | 主要地方道 | 玉湯香葉山線 | 松江市長保岡町湯町 | 3 | TAMM025D001 | | | | - | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0.1 | 17 | 要対策 | 要対策 | 19 | R8 | | ASR対策 |
| 松江 | 主要地方道 | 玉湯香葉山線 | 松江市長保岡町湯町 | 3 | TAMM025D002 | | | | - | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0.1 | 16.5 | 要対策 | 要対策 | 19 | R8 | | ASR対策 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町野波 | 2 | SIMM037F0510 | | | | 落石防護柵 | 法枠 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 10.15 | 3.00 | 要対策 | 要対策 | - | H30 | H30 | ロープ状+法枠工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町野波 | 非該当 | SIMM037C1130 | | | | ロックネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (8) | (4) | (B) | 要対策 | 24 | R2 | R2 | 吹付法枠 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町野波 | 非該当 | SIMM037A1140 | | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (7) | (9) | (B) | 要対策 | - | R9 | | |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町空浦 | 2 | MHM037A0200 | | | | モルタル吹付 | 落石防護柵 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 13.75 | 15.85 | 要対策 | 要対策 | 42 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町千町 | 2 | MHM037A0330 | | | | モルタル吹付 | 落石防護柵 | 石・ブロック積 | | | H28 | H28 | 未実施 | 4.50 | 13.85 | 要対策 | 要対策 | 27 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町千町 | 2 | MHM037A0360 | | | | モルタル吹付 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 4.50 | 14.35 | 要対策 | 要対策 | 35 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町千町 | 2 | MHM037A0370 | | | | モルタル吹付 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 7.00 | 12.35 | 経過観察 | 要対策 | 23 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町千町 | 2 | MHM037A0550 | | | | モルタル吹付 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 3.50 | 13.65 | 要対策 | 要対策 | 20 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町野波 | 2 | SIMM037E0990 | | S031021 | | 石・ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 0.00 | 0.00 | 対応不要 | 要対策 | - | R3 | R3 | 天端コン打換え |
| 松江 | 主要地方道 | 松江島根線 | 松江市長保岡町北浦 | 2 | MHM037A0610 | A01-AH-901105 | S031021 | | モルタル吹付 | | | | | R3 | H25 | R3 | 10.50 | 12.45 | 経過観察 | 要対策 | 20 | R6 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 一般県道 | 松江七類港線 | 松江市長保岡町北浦 | 2 | MHG12A0010 | | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (11) | (20) | (B) | 要対策 | - | H26 | H26 | |
| 松江 | 一般県道 | 本庄福富松江線 | 松江市長保岡町 | 1 | MATG280F0520 | | | | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 10.1 | 19.3 | 要対策 | 要対策 | - | | | 落石防護柵再設置工 |
| 松江 | 一般県道 | 本庄福富松江線 | 松江市長保岡町 | 1 | MATG280F0530 | | | | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.55 | 10.55 | 要対策 | 要対策 | 23 | R8 | | 落石防護柵再設置工 |
| 松江 | 一般県道 | 本庄福富松江線 | 松江市長保岡町 | 1 | MATG280D0540 | | | | 擁壁 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 1.00 | 11.00 | 経過観察 | 要対策 | 19 | R8 | | ASR対策 |
| 松江 | 一般県道 | 本庄福富松江線 | 松江市長保岡町 | 1 | MATG280A0600 | | | | モルタル吹付 | 法枠 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 16.00 | 13.5 | 要対策 | 要対策 | 20 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付工 |
| 松江 | 一般県道 | 本庄福富松江線 | 松江市長保岡町 | 1 | MATG280E0660 | | | | 石・ブロック積 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 11.00 | 0.00 | 要対策 | 要対策 | - | H30 | H30 | ふとんかご工 |
| 松江 | 一般県道 | 本庄福富松江線 | 松江市長保岡町 | 1 | MATG280B0690 | | | | 法枠 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 5.50 | 4.00 | 経過観察 | 要対策 | 8 | H30 | H30 | 中詰裏石工 |
| 松江 | 一般県道 | 浜乃木瀬町線 | 松江市長保岡町湯町 | 非該当 | MATG283E022 | | | | - | 石・ブロック積 | | | | H25 | H25 | 未実施 | 8 | 0 | B | 要対策 | 15 | | | 擁壁工 |
| 松江 | 一般県道 | 浜乃木瀬町線 | 松江市長保岡町湯町 | 2 | MATG283D005 | | | | 擁壁 | | | | | R1 | R1 | 未実施 | 0.00 | 16.50 | 要対策 | 要対策 | 5 | R2 | R3 | 多量充填ブロック積後修繕 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町福留 | 1 | 広N432A0037 | A02-AH-902095 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 3 | 15 | B | 要対策 | 12 | R1 | R1 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町布部 | 1 | 広N432A0044 | A02-AH-902102 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 7 | 11 | B | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町布部 | 1 | 広N432A0062 | A02-AH-902120 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H23 | H25 | 16 | 13 | B | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町布部 | 1 | 広N432A0065 | A02-AH-902123 | | | 法枠 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 16 | 16 | C | 要対策 | 19 | H26 | H26 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町布部 | 1 | 広N432A0066 | A02-AH-902124 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 16 | 17 | C | 要対策 | 63 | H27 | H27 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町菅原 | 1 | 広N432A1142 | A02-AH-902200 | | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 16 | 0.15 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町布部 | 1 | 広N432A0059 | A02-AH-900046 | | | モルタル吹付 | | | | | R3 | H25 | R3 | 13.5 | 18.35 | 要対策 | 要対策 | 1 | R4 | R4 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 国道 | 432号 | 安来市広瀬町布部 | 1 | 広N432A0061 | A02-AH-900047 | | | モルタル吹付 | | | | | R3 | H25 | R3 | 7 | 13.9 | 要対策 | 要対策 | 44 | R4 | R4 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 2 | 伯M009E040 | A02-AH-902336 | | | 石・ブロック積 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 7 | 0 | B | 要対策 | | | | |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 2 | 伯M009A041 | A02-AH-902337 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 9 | 4 | B | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 2 | 伯M009F042 | A02-AH-902338 | | | 落石防護柵 | ロックネット | | | | H25 | H25 | 未実施 | 9 | 5 | B | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | ネット張替 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 2 | 伯M009A060 | A02-AH-902356 | | | モルタル吹付 | 石・ブロック積 | | | | H25 | H25 | 未実施 | 1 | 12 | B | 要対策 | 26 | R2 | R2 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 2 | 伯M009A069 | A02-AH-902385 | | | モルタル吹付 | 石・ブロック積 | | | | H25 | H25 | 未実施 | 1 | 16 | B | 要対策 | 59 | R1 | R2 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 非該当 | 伯M009A125 | A02-AH-902421 | | | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 15.50 | 4.65 | 要対策 | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 非該当 | 伯M009C129 | A02-AH-902425 | | | ロックネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 9 | 4 | B | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | ネット張替 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 3 | 広M045A021 | A02-AH-902480 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 1 | 16 | B | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 3 | 広M045A037 | A02-AH-902496 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 3 | 11 | B | 要対策 | 38 | R2 | R2 | モルタル吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 3 | 広M045A064 | A02-AH-902515 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 3 | 15 | B | 要対策 | 65 | R4 | | 撤去、吹付 |
| 広島 | 主要地方道 | 安来市広瀬町 | 安来市広瀬町 | 非該当 | 広M045A096 | A02-AH-902523 | | | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 6 | 16 | B | 要対策 | 75 | H29 | R1 | 撤去、吹付 |
| 広島 | 一般県道 | 米子伯太線 | 安来市広瀬町 | 非該当 | 伯G101A002 | A02-AH-902582 | | | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 12.25 | 14.30 | 要対策 | 要対策 | 60 | R3 | | モルタル吹付 |
| 広島 | 一般県道 | 西伯太線 | 安来市広瀬町 | 非該当 | 伯G104C016 | A02-AH-902619 | | | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 15.6 | 21 | 要対策 | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | ネット張替 |
| 広島 | 一般県道 | 西伯太線 | 安来市広瀬町 | 非該当 | 伯G104C019 | A02-AH-902622 | | | ロックネット | | | | | H27 | H27 | | | | | | | | | |

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築維持 道路 次数 | 箇所番号 (H28要策) | 管理番号 (維持管理シテ ム) | 箇所番号 (旧要策) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検 年度 | 1 巡回 点検 年度 | 2 巡回 点検 年度 | 評点 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕者 手年度 | 修繕完了 年度 | 修繕内容 | |
|------|-------|--------|------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------|---------|---------|---------|--------|-----|----------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | 評点 | | | | | | 健全性評価 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 評点 | 健全性評価 | | | | | |
| 雲南 | 国道 | 314号 | 雲南市木次町西日 | 1 | KN314E1990 | | | | 石・ブロック積 | | | | | H29 | H29 | 未実施 | -6 | -5 | 対策不要 | 要対策 | 15 | R3 | R3 | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 松江木次線 | 雲南市大東町北村 | 1 | DM024F0410 | | 24017 | | 落石防護欄 | 石・ブロック積 | | | | H23 | H23 | 未実施 | 6 | 9 | C | 要対策 | H30 | H30 | 高エネルギー防護柵 | | |
| 雲南 | 主要地方道 | 松江木次線 | 雲南市大東町北村 | 1 | DM024A0530 | | 24023 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 1 | 9 | C | 要対策 | 2 | H28 | H28 | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 松江木次線 | 雲南市大東町中湯石 | 1 | DM024F0850 | | 24047 | | 落石防護欄 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 7 | 12 | C | 要対策 | | H27 | H27 | 土砂撤去 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 松江木次線 | 雲南市大東町下佐世 | 2 | DM024D1140 | | 24088 | | 擁壁 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 1 | 17 | C | 要対策 | | H26 | H26 | 不明 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 玉湯吾妻山線 | 雲南市大東町川井 | 1 | DM025A1100 | | 25023 | | モルタル収付 | 落石防護欄 | | | | H23 | H23 | 未実施 | 1 | 10 | B | 要対策 | 46 | | | | |
| 雲南 | 主要地方道 | 玉湯吾妻山線 | 雲南市大東町下久野 | 1 | DM025A1380 | | 25042 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 3.5 | 18.5 | C | 要対策 | 4 | H28 | H28 | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 玉湯吾妻山線 | 雲南市大東町下久野 | 1 | DM025F1430 | | 25047 | | 落石防護欄 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 8.1 | 12.3 | C | 要対策 | | H27 | H27 | 不明 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 玉湯吾妻山線 | 雲南市大東町遠所 | 非該当 | DM025C0340 | A03-AH-008886 | | | ロックネット | | | | | R4 | R4 | 未実施 | 12.5 | 10.2 | C | 要対策 | | | | 現場打ち法枠 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 玉湯吾妻山線 | 雲南市大東町遠所 | 非該当 | DM025C0390 | A03-AH-008891 | | | ロックネット | | | | | R4 | R4 | 未実施 | 17.5 | 10 | C | 要対策 | | | | 現場打ち法枠 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 出雲三刀屋線 | 雲南市三刀屋町給下 | 1 | MM026E0207 | | | | モルタル収付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 2.5 | 9.75 | 経過観察 | 要対策 | 5 | R4 | | | |
| 雲南 | 主要地方道 | 掛合上阿井線 | 雲南市吉田町吉田 | 2 | YM038-A0210 | | 38016 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 9 | 18 | C | 要対策 | | 完了 | 完了 | 土砂撤去 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 掛合上阿井線 | 雲南市吉田町吉田 | 2 | YM038-A0640 | | 38042 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 6 | 21 | C | 要対策 | 13 | H30 | H30 | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 掛合上阿井線 | 雲南市吉田町吉田 | 2 | YM038-A0650 | | 38043 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 6 | 21 | C | 要対策 | | 完了 | 完了 | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 掛合上阿井線 | 雲南市吉田町吉田 | 2 | YM038-A0670 | | 38045 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 7 | 26 | C | 要対策 | | H26 | H26 | 吹きなおし | |
| 雲南 | 主要地方道 | 湖陵掛合線 | 雲南市掛合町松笠 | 2 | KM039-A0200 | | 39008 | | モルタル収付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3.00 | 16.00 | C | 要対策 | 45 | H30 | H30 | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 湖陵掛合線 | 雲南市掛合町松笠 | 2 | KM039-A0210 | | 39009 | | モルタル収付 | 法枠 | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3 | 8 | B | 要対策 | 9 | | | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 湖陵掛合線 | 雲南市掛合町松笠 | 2 | KM039-A0220 | | 39010 | | モルタル収付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3 | 9 | B | 要対策 | 18 | | | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 湖陵掛合線 | 雲南市掛合町松笠 | 2 | KM039-A0230 | | 39011 | | モルタル収付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3 | 5 | B | 要対策 | 12 | | | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 湖陵掛合線 | 雲南市掛合町掛合 | 2 | KM039-E0490 | | 39028 | | 石・ブロック積 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 20 | 1 | C | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 主要地方道 | 川本波多線 | 飯石郡飯南町志津見 | 2 | TM040-A0220 | | 40020 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 1 | 19 | C | 要対策 | 20 | R2 | R1 | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 川本波多線 | 飯石郡飯南町志津見 | 2 | TM040-A0250 | | 40023 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 1 | 17 | C | 要対策 | 49 | R2 | R2 | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 川本波多線 | 飯石郡飯南町志津見 | 2 | TM040-A0260 | | 40024 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 3 | 20 | C | 要対策 | 23 | R1 | R1 | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 川本波多線 | 飯石郡飯南町志津見 | 2 | TM040-A0350 | | 40032 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 3 | 15 | C | 要対策 | 38 | R3 | R3 | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 川本波多線 | 飯石郡飯南町志津見 | 2 | TM040-A0430 | | 40037 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 1 | 20 | C | 要対策 | 32 | R6 | | 覆式ロックネット | |
| 雲南 | 主要地方道 | 安来木次線 | 雲南市大東町下久野 | 非該当 | DM045E0680 | | | | 石・ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 2.5 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 主要地方道 | 出雲奥出雲線 | 雲南市木次町平田 | 非該当 | KM051-E2510 | | | | 石・ブロック積 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 14.8 | -3.4 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 主要地方道 | 邑南飯南線 | 飯石郡飯南町塩谷 | 2 | AM055-A0480 | | 055027 | | モルタル収付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 13 | 1 | B | 要対策 | 50 | | | モルタル収付 | |
| 雲南 | 主要地方道 | 邑南飯南線 | 飯石郡飯南町塩谷 | 2 | AM055-A0560 | | 055034 | | モルタル収付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 17 | 3 | B | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 一般県道 | 海潮穴道線 | 雲南市大東町山王寺 | 非該当 | DG267-E0410 | | | | 石・ブロック積 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 10.0 | 0 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 一般県道 | 海潮穴道線 | 雲南市大東町畑崎 | 非該当 | DG267-E0650 | | | | 石・ブロック積 | 法枠 | 擁壁 | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.3 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 一般県道 | 吉田三刀屋線 | 雲南市三刀屋町大重 | 非該当 | MG272A0780 | | | | モルタル収付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 5 | 13.5 | 要対策 | 要対策 | 35 | R4 | | 法枠工 | |
| 雲南 | 一般県道 | 吉田頓原線 | 雲南市吉田町民谷 | 非該当 | YG273-A1080 | | YG273-A1090 | | モルタル収付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 13.3 | 18.5 | 要対策 | 要対策 | 0.4 | H29 | H29 | P式ロックネット | |
| 雲南 | 一般県道 | 吉田頓原線 | 飯石郡飯南町頓原 | 非該当 | TG273-A1630 | | TG273-A1630 | | モルタル収付 | 石・ブロック積 | 落石防護欄 | | | H26 | H26 | 未実施 | 18.9 | 1.5 | 要対策 | 要対策 | 7 | H30 | H30 | 張りコンクリート | |
| 雲南 | 一般県道 | 佐田八神線 | 雲南市掛合町波多 | 非該当 | KG325-F0330 | | | | 落石防護欄 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 13.5 | 9.7 | 要対策 | 要対策 | 30 | | | 防護柵修繕 | |
| 雲南 | 一般県道 | 佐田八神線 | 雲南市掛合町波多 | 非該当 | KG325-E0390 | | | | 石・ブロック積 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 14.8 | -7.0 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 雲南 | 一般県道 | 佐田八神線 | 飯石郡飯南町獅子 | 非該当 | TG325-A0820 | | | | モルタル収付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 18.3 | 1.5 | 要対策 | 要対策 | 37 | H30 | H30 | モルタル収付 | |
| 雲南 | 一般県道 | 佐田八神線 | 飯石郡飯南町獅子 | 非該当 | TG325-A0830 | | | | モルタル収付 | 落石防護欄 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 1.55 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | 25 | R6 | | モルタル収付 防護柵取替 | |
| 雲南 | 一般県道 | 佐田八神線 | 飯石郡飯南町獅子 | 非該当 | TG325-A0840 | | | | モルタル収付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 6 | 14.15 | 要対策 | 要対策 | 20 | R6 | | モルタル収付 | |
| 雲南 | 一般県道 | 佐田八神線 | 飯石郡飯南町獅子 | 非該当 | TG325-A0880 | | | | モルタル収付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.2 | 14.3 | 要対策 | 要対策 | 19 | H30 | H30 | モルタル収付 | |
| 雲南 | 一般県道 | 頓原八神線 | 飯石郡飯南町獅子 | 非該当 | TG326-E0650 | | | | 石・ブロック積 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | -5.0 | 17.3 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1230 | A04-AH-906496 | R314-072 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | R4 | 0 | 16.3 | 要対策 | 要対策 | 20 | | | | 縦横補強モルタル収付 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1290 | A04-AH-906502 | R314-072 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | R4 | 0 | 14.65 | 要対策 | 要対策 | 15 | H28 | H28 | 縦横補強モルタル収付 | |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町三成 | 1 | NN314A0200 | A04-AH-906552 | R314-099 | | モルタル収付 | ロックネット | 法枠 | | | H23 | H23 | R4 | 1.5 | 21.8 | 要対策 | 要対策 | 15 | R6 | | | 縦横補強モルタル収付 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314E1560 | A04-AH-906529 | R314-136 | | 石・ブロック積 | | | | | R2 | R1 | 未実施 | 10 | 12.5 | 要対策 | 要対策 | 25 | R6 | | | 流木処理、ブロック積 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町鶴倉 | 1 | NN314E0760 | A04-AH-906608 | | | 石・ブロック積 | | | | | R3 | R3 | 未実施 | 4.75 | 11 | 要対策 | 要対策 | 5 | R6 | | | ふとんかご修繕、流木排水処理 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町鶴倉 | 1 | NN314E0850 | A04-AH-906617 | R314-136 | | 石・ブロック積 | | | | | R2 | R1 | 未実施 | 12 | 3.25 | 要対策 | 要対策 | 60 | R3 | | | コンパニエーター工、法枠工 |
| 仁多 | 国道 | 432号 | 仁多郡奥出雲町上阿井 | 1 | NN432A0300 | A04-AH-906658 | 432-024 | | モルタル収付 | | | | | H23 | H23 | R4 | 9.75 | 19.45 | 要対策 | 要対策 | 40 | R7 | | | 縦横補強モルタル収付 |
| 仁多 | 主要地方道 | 掛合上阿井線 | 仁多郡奥出雲町上阿井 | 非該当 | NM038B0330 | A04-AH-907105 | | | 法枠 | アンカー | 石・ブロック積 | モルタル収付 | | R1 | R1 | 未実施 | 7.7 | 4 | 経過観察 | 要対策 | 18 | R1 | R1 | | 枠内モルタル収付 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1110 | A04-AH-906484 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 0 | 20.5 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1190 | A04-AH-906492 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 0 | 13.1 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1260 | A04-AH-906499 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 0 | 13.2 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1420 | A04-AH-906515 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 0 | 14.6 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1430 | A04-AH-906516 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 0 | 14.8 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1480 | A04-AH-906521 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 0 | 23.8 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町横田 | 1 | YN314A1580 | A04-AH-906531 | | | モルタル収付 | | | | | H23 | R4 | 10.75 | 15.15 | 要対策 | 要対策 | 未確定 | 未実施 | 未実施 | | | 今後の設計業務にて工法決定 |
| 仁多 | 国道 | 314号 | 仁多郡奥出雲町三成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築/補修/改修 回数 | 箇所番号 (H28年度) | 管理番号 (維持管理システム) | 箇所番号 (旧案) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検 年度 | 1 回目点検 年度 | 2 回目点検 年度 | 評価 | | 健全性評価 | 対策費用 (百万円) | 修繕者 手年度 | 修繕完了 年度 | 修繕内容 | | |
|------|-------|---------|-----------|----------------|-----------------|--------------------|--------------|------|--------|--------|--------|-----|---------|----------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|---------------|------------|------------|------------------|----------------------|--------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | | | | | | 評価 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 目録上の評価 | 点検時の評価 |
| 出雲 | 主要地方道 | 出雲三刀屋線 | 出雲市大津町 | 1 | IM026D0030 | A05-AH-907898 | S031021 | | 擁壁工 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 0.00 | 7.00 | 経過観察 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市小境町 | 非該当 | RM023A0090 | A05-AH-908035 | | | モルタル吹付 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 0 | 12.35 | 経過観察 | 要対策 | 9 | H30 | H30 | 縦横補強モルタル吹付 | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市坂浦町 | 非該当 | RM023E0550 | A05-AH-908080 | | | 石ブロック積 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 11.25 | 0 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市坂浦町 | 非該当 | RM023A0960 | A05-AH-908122 | | | モルタル吹付 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 22.75 | 0.15 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市坂浦町 | 非該当 | RM023D0980 | A05-AH-908124 | | | 擁壁 | 落石防護柵 | | | H27 | H27 | 未実施 | 15 | 0 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市坂浦町 | 非該当 | RM023B1000 | A05-AH-908126 | | | 法枠 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 7.25 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市坂浦町 | 非該当 | RM023E1075 | A05-AH-908137 | | | 石ブロック積 | ロックネット | | | H27 | H27 | 未実施 | 15.1 | 0 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市坂浦町 | 非該当 | RM023B1090 | A05-AH-908139 | | | 法枠 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 12.95 | 17.4 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市小伊津町 | 非該当 | RM023E1640 | A05-AH-908197 | | | 石ブロック積 | モルタル吹付 | | | H27 | H27 | 未実施 | 4.25 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市塩津町 | 非該当 | RM023D2440 | A05-AH-908281 | | | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 11 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | H30 | H30 | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市塩津町 | 非該当 | RM023D2560 | A05-AH-908293 | | | 擁壁 | 落石防護柵 | ロックネット | | H28 | H28 | 未実施 | 11.1 | 5 | 要対策 | 要対策 | 10 | | | | ポケット式ロックネット | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市塩津町 | 非該当 | RM023E2610 | A05-AH-908298 | | | 石ブロック積 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 11.25 | 0 | 要対策 | 要対策 | | H30 | H30 | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市塩津町 | 非該当 | RM023E2635 | A05-AH-908301 | | | 石ブロック積 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0 | 14.5 | 要対策 | 要対策 | 2 | R2 | R2 | ブロック積擁壁 | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市塩津町 | 非該当 | RM023D2670 | A05-AH-908305 | | | 擁壁 | 落石防護柵 | 落石防護柵 | | H28 | H28 | 未実施 | 6 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 7 | R1 | R1 | 土砂撤去 | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町鶴崎 | 非該当 | TM023B0107 | A05-AH-908481 | | | 法枠 | 落石防護柵 | | | H26 | H26 | 未実施 | 14.5 | -7 | 要対策 | 要対策 | 3 | | | | 落石防止柵 | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町蟹浦 | 非該当 | TM023C0360 | A05-AH-908516 | | | ロックネット | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | -3 | 経過観察 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町蟹浦 | 非該当 | TM023A0380 | A05-AH-908518 | | | モルタル吹付 | ロックネット | | | H27 | H27 | 未実施 | 15 | -5.3 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町日御崎 | 非該当 | TM023C0600 | A05-AH-908540 | | | ロックネット | モルタル吹付 | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.75 | 12 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町日御崎 | 非該当 | TM023D0860 | A05-AH-908566 | | | 石ブロック積 | 擁壁 | 法枠 | | H27 | H27 | 未実施 | -6.5 | 14.75 | 要対策 | 要対策 | 4 | R6 | | | ブロック積、コルゲート | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町日御崎 | 非該当 | TM023D1000 | A05-AH-908580 | | | 擁壁 | 石ブロック積 | | | H27 | H27 | 未実施 | -4.9 | 20 | 要対策 | 要対策 | 19 | H30 | H30 | アンカー、鉄筋挿入、排水パイプ | | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町日御崎 | 非該当 | TM023D1010 | A05-AH-908581 | | | 擁壁 | 石ブロック積 | | | H27 | H27 | 未実施 | -4.9 | 14.5 | 経過観察 | 要対策 | 9 | R7 | | | アンカー、排水パイプ | |
| 出雲 | 主要地方道 | 斐川一畑大社線 | 出雲市大社町日御崎 | 非該当 | TM023D1020 | A05-AH-908582 | | | 石ブロック積 | 石ブロック積 | | | H27 | H27 | 未実施 | -3.3 | 15 | 経過観察 | 要対策 | 23 | R1 | R1 | | | |
| 出雲 | 一般県道 | 小伊津港線 | 出雲市小伊津町 | 非該当 | HG232E0180 | A05-AH-909392 | | | 石ブロック積 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6.6 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | | | | | 井桁・大型ブロック | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町上田所 | 1 | MN261A0330 | A06-AH-920564 | 261015 | | モルタル吹付 | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 0 | 15 | 要対策 | 要対策 | 0 | R2 | R2 | モルタル吹付クラック補修 | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町下田所 | 1 | MN261A0890 | A06-AH-920621 | 261029 | | モルタル吹付 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 3.5 | 20.5 | 要対策 | 要対策 | 20 | R4 | | | モルタル吹付の改修 | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町下田所 | 1 | MN261A0920 | A06-AH-920624 | 261032 | | モルタル吹付 | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 1 | 6 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | | モルタル吹付クラック補修 | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町蟹浦 | 1 | MN261E1125 | A06-AH-920548 | | | 石ブロック積 | | | | H28 | H28 | 未実施 | -7 | -0.5 | 要対策 | 要対策 | 11 | H30 | H30 | 石積→ブロック積 | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町蟹浦 | 1 | MN261A1290 | A06-AH-920667 | 261059 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 5 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 1 | H30 | H30 | 網破損部補修 | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町蟹浦 | 1 | MN261A1300 | A06-AH-920668 | 261060 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 5 | 14 | 要対策 | 要対策 | 17 | R2 | R2 | | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 瑞穂町蟹浦 | 1 | MN261A1340 | A06-AH-920672 | 261063 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 5 | 3 | 対策不要 | 要対策 | 2 | H30 | H30 | 網破損部補修 | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 石見町井原 | 1 | IN261E0750 | A06-AH-920754 | 261104 | | 石ブロック積 | 落石防護柵 | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 6 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 石見町井原 | 1 | IN261A0840 | A06-AH-920763 | 261113 | | モルタル吹付 | 擁壁 | ロックネット | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 7 | 2 | 対策不要 | 要対策 | 3 | H28 | H28 | 落石防護柵、落石防止アンカー設置 | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 川本町因原 | 1 | KN261C0080 | A06-AH-920771 | 261117 | | ロックネット | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 6 | 1 | 経過観察 | 要対策 | 1 | H30 | H30 | 網破損部補修 | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 川本町因原 | 1 | KN261F0090 | A06-AH-920772 | 261118 | | 落石防護柵 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8.1 | 7.55 | 要対策 | 要対策 | 2 | | | | | |
| 県央 | 国道 | 国道261号 | 川本町因原 | 1 | KN261E0140 | A06-AH-920778 | 261122 | | 石ブロック積 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 3.5 | 10 | 要対策 | 要対策 | 10 | | | | 開口部のモルタル閉詰 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 大和村都賀本郷 | 1 | DN375A0220 | A06-AH-920839 | 375006 | | モルタル吹付 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 15 | 10.35 | 要対策 | 要対策 | 2 | | | | ポケット式落石防護柵 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 大和村都賀本郷 | 1 | DN375F0660 | A06-AH-920893 | 375027 | | 落石防護柵 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8.1 | -0.25 | 要対策 | 要対策 | 14 | | | | ロープ伏工 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 大和村都賀行 | 1 | DN375A0800 | A06-AH-920897 | 375039 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 14.25 | 5.55 | 要対策 | 要対策 | 1 | | | | 浮石転石除去 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 大和村都賀行 | 1 | DN375C0810 | A06-AH-920898 | 375040 | | ロックネット | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 6 | 4 | 経過観察 | 要対策 | | | | | | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 大和村都賀行 | 1 | DN375F0880 | A06-AH-920905 | 375047 | | 落石防護柵 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8.1 | 3 | 要対策 | 要対策 | 19 | | | | 高エネルギー吸収槽 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町上川戸 | 1 | ON375F0200 | A06-AH-920976 | 375103 | | 落石防護柵 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8.05 | 6.65 | 要対策 | 要対策 | 1 | R6 | | | 堆積土石除去 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町上川戸 | 1 | ON375F0220 | A06-AH-920978 | 375105 | | 落石防護柵 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 5.1 | 6.5 | 経過観察 | 要対策 | 1 | | | | 堆積土石除去 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町浜原 | 1 | ON375E0400 | A06-AH-920996 | 375117 | | 石ブロック積 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 9.35 | 0 | 経過観察 | 要対策 | 2 | | | | 落石防護柵 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町湯池 | 1 | ON375D1040 | A06-AH-921060 | 375147 | | 擁壁 | | | | R2 | R2 | 対象外 | 14.5 | 5.5 | 要対策 | 要対策 | 1 | 対象外 | 対象外 | | 堆積土石除去 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町湯池 | 1 | ON375A1050 | A06-AH-921061 | 375148 | | モルタル吹付 | | | | H23~H25 | H23~H25 | 対象外 | 6 | 7 | 経過観察 | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | | モルタル吹付クラック補修 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町湯池 | 1 | ON375A1060 | A06-AH-921062 | 375149 | | モルタル吹付 | | | | H23~H25 | H23~H25 | 対象外 | 3 | 14 | 要対策 | 要対策 | H27 | H27 | | | 縦横補強モルタル吹付工 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町湯池 | 1 | ON375A1080 | A06-AH-921064 | 375151 | | モルタル吹付 | | | | H23~H25 | H23~H25 | 対象外 | 0 | 4 | 対策不要 | 要対策 | | 修繕済 | 修繕済 | | モルタル吹付クラック補修 | |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 邑智町別府 | 1 | ON375A1250 | A06-AH-921081 | 375163 | | モルタル吹付 | | | | H30 | H30 | 未実施 | - | 7.9 | 経過観察 | 要対策 | 5 | R4補正 | | | モルタル吹付クラック補修 | |
| 県央 | 主要地方道 | 甲田作木線 | 羽須美村下口羽 | 2 | HM004C0280 | A06-AH-921114 | H004021 | | ロックネット | モルタル吹付 | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 6 | 0 | 経過観察 | 要対策 | 5 | 修繕済 | | | 支柱再設置 | |
| 県央 | 主要地方道 | 甲田作木線 | 羽須美村下口羽 | 2 | HM004A0420 | A06-AH-921128 | H004030 | | モルタル吹付 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 14.25 | 1.3 | 要対策 | 要対策 | 7 | | | | モルタル吹付の修繕、ブロック式落石防護柵 | |
| 県央 | 主要地方道 | 甲田作木線 | 羽須美村下口羽 | 2 | HM004A0430 | A06-AH-921129 | H004031 | | モルタル吹付 | | | | R2 | R2 | 未実施 | 13.75 | 15.45 | 要対策 | 要対策 | 26 | R7 | | | モルタル吹付の修繕、ブロック式落石防護柵 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 石見町日貴 | 非該当 | IM007C0030 | A06-AH-921260 | | | ロックネット | | | | H26 | H26 | 未実施 | 0 | 11.5 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | | 破壊法掘りアンカー交換 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 石見町日貴 | 非該当 | IM007C0050 | A06-AH-921262 | | | ロックネット | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 11.5 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | | 破壊法掘りアンカー交換 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 石見町日貴 | 非該当 | IM007A0430 | A06-AH-921300 | | | モルタル吹付 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 25 | 2.15 | 要対策 | 要対策 | | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 石見町日貴 | 非該当 | IM007A0440 | A06-AH-921301 | | | モルタル吹付 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.5 | 19.2 | 要対策 | 要対策 | | | | | </ | |

法面構造物一覽表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築・改修 年度 | 箇所番号 (H28.8要策) | 管理番号 (維持管理システ ム) | 箇所番号 (旧要策) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検 年度 | 1 回目点検 年度 | 2 回目点検 年度 | 評点 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕者 手年度 | 修繕完了 年度 | 修繕内容 | |
|------|-------|--------|---------|-------------|-------------------|------------------------|---------------|------|---------|--------|---------|-----|-----|----------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|---------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | 目的上の評価 | 点検時の評価 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 羽須美村上下口 | 2 | HM007A1100 | A06-AH-921571 | H007070 | | モルタル吹付 | | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 7 | 15 | 要対策 | 要対策 | | H28 | H28 | モルタル吹付修繕工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 羽須美村下口 | 2 | HM007A1130 | A06-AH-921574 | H007072 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 7 | 3 | 対策不要 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 羽須美村下口 | 2 | HM007E1180 | A06-AH-921583 | H007075 | | 石・ブロック積 | 落石防護網 | 法枠 | | | R2 | R2 | 未実施 | 4.25 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 2 | | | 堆積土石除去、ロープ工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 羽須美村下口 | 2 | HM007C1200 | A06-AH-921585 | H007076 | | ロックネット | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 14.75 | 13.75 | 要対策 | 要対策 | 44 | | | 法枠工、鉄筋挿入工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 羽須美村下口 | 2 | HM007A1290 | A06-AH-921594 | H007082 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | | R2 | R2 | 未実施 | 15 | 6.7 | 要対策 | 要対策 | 7 | | | ロープ工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 浜田作木線 | 羽須美村下口 | 2 | HM007B1390 | A06-AH-921605 | H007088 | | 法枠 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8 | -6.85 | 要対策 | 要対策 | 2 | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町川内 | 1 | KM031A0080 | A06-AH-921616 | S031008 | | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | - | 20.5 | 要対策 | 要対策 | 15 | R3 | R3 | 注入+縦横補強モルタル吹付工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町小谷 | 1 | KM031D0340 | A06-AH-921642 | S031034 | | 擁壁 | | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 0 | 6 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 擁壁クラック修繕 | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町小谷 | 1 | KM031F0370 | A06-AH-921645 | S031037 | | 落石防護網 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 6.6 | 7.35 | 要対策 | 要対策 | 1 | | | 堆積土石除去 | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町久座仁 | 1 | KM031F0520 | A06-AH-921660 | S031046 | | 落石防護網 | | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 3 | 9 | 要対策 | 要対策 | | | | 擁壁支柱交換 | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町川本 | 非該当 | KM031D0600 | A06-AH-921668 | | | - | 擁壁 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 0 | 16 | 要対策 | 要対策 | | | | 修繕済 修繕済 | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町市井原 | 非該当 | KM031C0670 | A06-AH-921675 | | | - | ロックネット | | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.75 | 12.5 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町市井原 | 非該当 | KM031A0680 | A06-AH-921676 | | | - | モルタル吹付 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.25 | 3.45 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町市井原 | 非該当 | KM031A0700 | A06-AH-921678 | | | - | モルタル吹付 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.25 | 8.95 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町細平 | 非該当 | KM031F1090 | A06-AH-921723 | | | - | 落石防護網 | 擁壁 | | | H27 | H27 | 未実施 | 7.05 | 13.45 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 網破損部修繕 |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町細平 | 非該当 | KM031F2380 | A06-AH-921853 | | | - | 落石防護網 | 擁壁 | | | H27 | H27 | 未実施 | 1.7 | 8.2 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 仁摩邑南線 | 川本町細平 | 非該当 | KM031A2390 | A06-AH-921854 | | | - | モルタル吹付 | | | | H27 | H27 | 未実施 | -2 | 13.2 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | モルタル吹付クラック修繕 |
| 県央 | 主要地方道 | 温泉津川本線 | 川本町南佐木 | 2 | KM032A0020 | A06-AH-921916 | S032002 | | モルタル吹付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 9.25 | 13.35 | 要対策 | 要対策 | 111 | R3 | R3 | 法枠工、鉄筋挿入工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 温泉津川本線 | 川本町川下 | 2 | KM032A0380 | A06-AH-921952 | S032027 | | モルタル吹付 | | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 0 | 12 | 経過観察 | 要対策 | | | H28 | H28 | 簡易吹付法枠工 |
| 県央 | 主要地方道 | 温泉津川本線 | 川本町川下 | 2 | KM032A0410 | A06-AH-921955 | S032030 | | モルタル吹付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8.75 | 14.45 | 要対策 | 要対策 | 35 | R4 | R4 | モルタル吹付の部、ブロック工を落石防護 | |
| 県央 | 主要地方道 | 温泉津川本線 | 川本町川下 | 2 | KM032C0460 | A06-AH-921960 | S032035 | | ロックネット | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 19 | 25.5 | 要対策 | 要対策 | 59 | | | | ボケット式落石防護網の改修 |
| 県央 | 主要地方道 | 川本波多線 | 邑智町乙原 | 2 | OM040C0100 | A06-AH-922017 | S040033 | | ロックネット | | | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 3 | 4 | 対策不要 | 要対策 | 0 | | | | 網破損部修繕 |
| 県央 | 主要地方道 | 川本波多線 | 邑智町乙原 | 2 | OM040A0120 | A06-AH-922019 | S040034 | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | - | 13.5 | 要対策 | 要対策 | 25 | R3 | R3 | 注入+縦横補強モルタル吹付工 | |
| 県央 | 主要地方道 | 川本波多線 | 邑智町高畑 | 2 | OM040A0850 | A06-AH-922092 | S040057 | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | - | 6.15 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 川本波多線 | 邑智町久保 | 2 | OM040B1150 | A06-AH-922122 | S040075 | | 法枠 | 擁壁 | 石・ブロック積 | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 7 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 大田桜江線 | 川本町北佐木 | 非該当 | KM046B0030 | A06-AH-922129 | | | - | 擁壁 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.25 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 大田桜江線 | 川本町田窪 | 非該当 | KM046D0450 | A06-AH-922142 | | | - | 擁壁 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 11 | 0.5 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 邑南飯南線 | 大和村長藤 | 2 | DM055A1100 | A06-AH-922384 | S055005 | | モルタル吹付 | 擁壁 | 石・ブロック積 | | | H23~H25 | H23~H25 | 未実施 | 14 | 9 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 主要地方道 | 邑南飯南線 | 大和村長藤 | 2 | DM055D1310 | A06-AH-922388 | S055019 | | 擁壁 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 5 | 0 | 対応不要 | 要対策 | 3 | | | | 擁壁工 |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町上川戸 | 2 | OG166A0040 | A06-AH-922531 | | 不明 | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 9.75 | 22.3 | 要対策 | 要対策 | 6 | R3 | R3 | モルタル復旧 | |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町九日市 | 2 | OG166A0840 | A06-AH-922511 | | 不明 | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 12 | 7.15 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町九日市 | 2 | OG166A0870 | A06-AH-922614 | | 不明 | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 10.5 | 7.5 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町酒谷 | 2 | OG166E0990 | A06-AH-922626 | | 不明 | 石・ブロック積 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 10 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町酒谷 | 2 | OG166D1120 | A06-AH-922639 | | 不明 | 擁壁 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 11.1 | 11.5 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町酒谷 | 2 | OG166E1360 | A06-AH-922639 | | 不明 | 石・ブロック積 | 落石防護網 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 7.5 | -5 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 土石除去 | |
| 県央 | 一般県道 | 美郷飯南線 | 邑智町酒谷 | 非該当 | OG186E0120 | A06-AH-922686 | | 不明 | 石・ブロック積 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 4.25 | -5 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 川本大家線 | 川本町谷戸 | 非該当 | KG187A0010 | A06-AH-922700 | | - | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.25 | 13.95 | 要対策 | 要対策 | 1 | R6 | R6 | モルタル吹付クラック修繕 | |
| 県央 | 一般県道 | 川本大家線 | 川本町谷戸 | 非該当 | KG187A0180 | A06-AH-922717 | | - | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.25 | 13.45 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 川本大家線 | 川本町湯谷 | 非該当 | KG187A0610 | A06-AH-922760 | | - | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 15 | 13.95 | 要対策 | 要対策 | 1 | R6 | R6 | モルタル吹付クラック修繕 | |
| 県央 | 一般県道 | 川本大家線 | 川本町湯谷 | 非該当 | OG291D0200 | A06-AH-922795 | | 不明 | 擁壁 | 落石防護網 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 11 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 7 | H30 | H30 | 防護網交換 | |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 邑智町京寛原 | 非該当 | OG291D0230 | A06-AH-922798 | | 不明 | 擁壁 | 落石防護網 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 7 | -10 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 邑智町京寛原 | 非該当 | OG291C0250 | A06-AH-922800 | | 不明 | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | 9.75 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | | 支柱再設置 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 邑智町京寛原 | 非該当 | OG291C0260 | A06-AH-922801 | | 不明 | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | | 網破損部修繕 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 邑智町京寛原 | 非該当 | OG291C0270 | A06-AH-922802 | | 不明 | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | 21.25 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 破損アンカー交換 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 邑智町地頭所 | 非該当 | OG291D0440 | A06-AH-922819 | | 不明 | 擁壁 | 落石防護網 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 10.85 | 1.5 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 邑智町港 | 非該当 | OG291C0680 | A06-AH-922841 | | 不明 | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | 0.75 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | | 網破損部修繕 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 川本町多田 | 非該当 | KG291C0020 | A06-AH-922848 | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | 21.5 | 要対策 | 要対策 | | | | | 修繕済 修繕済 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 川本町多田 | 非該当 | KG291C0050 | A06-AH-922851 | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 9.75 | 17.5 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 破損支柱交換 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 川本町久座仁 | 非該当 | KG291C0160 | A06-AH-922862 | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 5.75 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 5 | H30 | H30 | 破損支柱交換 | |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 川本町谷戸 | 非該当 | KG291C0210 | A06-AH-922867 | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 10.75 | 17.5 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 支柱再設置 |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 川本町川本 | 非該当 | KG291A0270 | A06-AH-922873 | | - | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 3.5 | 13.95 | 要対策 | 要対策 | 1 | R6 | R6 | モルタル吹付クラック修繕 | |
| 県央 | 一般県道 | 別府川本線 | 川本町川本 | 非該当 | KG291A0300 | A06-AH-922876 | | - | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 16.75 | 12.25 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 邑南美郷線 | 羽須美村宇都井 | 非該当 | HG294C0230 | A06-AH-922977 | | | ロックネット | | | | | H27 | R1 | 未実施 | 10.75 | 21.5 | 要対策 | 要対策 | 3 | R1 | R1 | 破損アンカー交換 | |
| 県央 | 一般県道 | 邑南美郷線 | 羽須美村宇都井 | 非該当 | HG294C0260 | A06-AH-922980 | | | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 14.75 | 13.75 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 県央 | 一般県道 | 邑南美郷線 | 羽須美村宇都井 | 非該当 | HG294A0380 | A06-AH-922990 | | | モルタル吹付 | | | | | H2 | | | | | | | | | | | |

法面構造物一覽表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築/改修/点検回数 | 箇所番号 (H28.8要策) | 管理番号 (維持管理システム) | 箇所番号 (旧要策) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検年度 | 1回目点検年度 | 2回目点検年度 | 評点 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕者 手年度 | 修繕完了年度 | 修繕内容 | | | | | |
|------|-------|----------|----------|------------|----------------|-----------------|------------|------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|------------|---------|-------------|------|-----|-----|-----|------------|---------------------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | 目上点検回数 | 点検時の評価 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大田 | 主要地方道 | 仁厚色南線 | 大田市祖式町大原 | 1 | OM031A0990 | | S031070 | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 14.95 | 3.5 | 要対策 | 要対策 | 22 | R4 | R4 | 縦横補強モルタル吹付工 | | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 浜田市天満町 | 1 | HN186F0050 | A08-AH-911600 | O186005 | | | | | | H25 | H25 | R4 | 0 | 12.25 | 要対策 | 要対策 | 5 | | | | | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 浜田市杉戸町 | 1 | HN186E0080 | | O186007 | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 0.50 | 5.00 | 経過観察 | 要対策 | 5 | | | | | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 浜田市河内町 | 1 | HN186C0300 | A08-AH-911625 | HN186C0170 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | 法枠 | | | H26修正 | H26 | R4 | 1.1 | 13.75 | 経過観察 | 要対策 | 15 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 浜田市河内町 | 1 | HN186C0450 | A08-AH-911640 | HN186C0250 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | | | | H26修正 | H26 | R4 | 14.75 | 13 | 要対策 | 要対策 | 11 | H30 | H30 | 縦横補強モルタル吹付 | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 浜田市河内町 | 1 | HN186C0530 | A08-AH-911646 | HN186C0300 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | | | | H26修正 | H26 | R4 | 3.5 | 14.3 | 要対策 | 要対策 | 20 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 浜田市後野町 | 1 | HN186A0630 | A08-AH-911658 | HN186A0380 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | 法枠 | | | H26修正 | H26 | R4 | 3.5 | 12.9 | 要対策 | 要対策 | 20 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町七条 | 1 | KN186A0020 | | O186060 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 3.50 | 14.45 | 要対策 | 要対策 | 12 | R6 | | H29支障木伐採済 | |
| 浜田 | 国道 | 186号(旧道) | 金城町上来原 | 1 | KN186A0200 | A08-AH-911705 | KN186A0700 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | H26修正 | H26 | R4 | 7 | 18.65 | 要対策 | 要対策 | 20 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町上来原 | 1 | KN186A0390 | A08-AH-911724 | KN186A0800 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | H26修正 | H26 | R4 | 7 | 13.15 | 要対策 | 要対策 | 23 | R6 | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町上来原 | 1 | KN186A0470 | A08-AH-911732 | KN186A0840 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | H26修正 | H26 | R4 | 3.5 | 18.65 | 要対策 | 要対策 | 15 | R6 | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186C0690 | A08-AH-911754 | KN186C0920 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | | | | H26修正 | H26 | R4 | 3.5 | 18.65 | 要対策 | 要対策 | 20 | R6 | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186A0790 | | KN186A0960 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 0.6 | 10 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186C0830 | A08-AH-911768 | KN186C0990 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | | | | H26修正 | H26 | R4 | 9.75 | 12.75 | 要対策 | 要対策 | 15 | R5 | | 支柱、アンカー設置 | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186A1000 | | KN186A1000 | | | | | | モルタル吹付 | 擁壁 | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 12.65 | 12.65 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186F1140 | | O186121 | | | | | | 落石防護欄 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 8.15 | 6.50 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186A1210 | A08-AH-911908 | | | | | | | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | R4 | 3.5 | 7.1 | 経過観察 | 要対策 | 20 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 186号 | 金城町小国 | 1 | KN186C1280 | | | | | | | | ロックネット | 法枠 | モルタル吹付 | | | | H27 | H27 | 未実施 | 9 | 16.35 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261C0290 | | | | | | | | ロックネット | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 5 | 11 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261F0360 | | SN261F0340 | | | | | | 落石防護欄 | 擁壁 | ロックネット | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 3.05 | 10.15 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261F0780 | A08-AH-912014 | SN261F0500 | | | | | | 落石防護欄 | ロックネット | 擁壁 | | | | H26修正 | H26 | R4 | 10.3 | 7.45 | 要対策 | 要対策 | 5 | H30 | H30 | 土砂撤去 |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261E0800 | | S261-081 | | | | | | 石ブロック積 | | | | | R1 | R1 | 未実施 | -3 | 14.5 | 要対策 | 要対策 | | R6 | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261D0910 | | S261-092 | | | | | | 擁壁 | | | | | R1 | R1 | 未実施 | -4.9 | 19 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261A0900 | | SN261A0570 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 16.3 | 16.75 | 要対策 | 要対策 | | H28 | H28 | 吹付、ロックネット、高エネルギー帯目材 |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261A1050 | | SN261A0660 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 8.35 | 16.00 | 要対策 | 要対策 | | H26 | H26 | ロックネット更新 |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261A1120 | | SN261A0690 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 11.75 | 2.05 | 経過観察 | 要対策 | 15 | R7 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町大貫 | 1 | SN261A1220 | A08-AH-912058 | SN261A0740 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26修正 | H26 | R4 | 17.5 | 12.4 | 要対策 | 要対策 | 25 | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261F1520 | A08-AH-912088 | SN261F0870 | | | | | | 落石防護欄 | モルタル吹付 | ロックネット | 法枠 | | | H26修正 | H26 | R4 | 1.75 | 8.1 | 要対策 | 要対策 | 15 | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261C1540 | | SN261C0880 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 12.75 | 9.75 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261F1900 | | SN261F1000 | | | | | | 落石防護欄 | 石ブロック積 | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 9.25 | 6.7 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261D1550 | | S261-156 | | | | | | 擁壁 | | | | | R1 | R1 | 未実施 | -4.9 | 9 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261C1950 | A08-AH-912131 | SN261C1050 | | | | | | ロックネット | モルタル吹付 | 擁壁 | | | | H26修正 | H26 | R4 | 5.75 | 25.75 | 要対策 | 要対策 | 10 | R4 | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261A1960 | A08-AH-912132 | SN261A1060 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26修正 | H26 | R4 | 3.5 | 14.15 | 要対策 | 要対策 | 20 | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 桜江町谷住郷 | 1 | SN261A1980 | A08-AH-912134 | SN261A1080 | | | | | | モルタル吹付 | ロックネット | | | | | H26修正 | H26 | R4 | 9.5 | 14.15 | 要対策 | 要対策 | 20 | R6 | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 江津市八神 | 1 | GN261D0471 | | | | | | | | 擁壁 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 2.5 | 0.5 | 対応不要 | 要対策 | 10 | R8 | | 基礎部修繕 | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 江津市八神 | 1 | GN261E0500 | | G261-050 | | | | | | 石ブロック積 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 21.75 | 9.75 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 江津市八神 | 1 | GN261B0590 | | GN261B0360 | | | | | | 法枠 | | | | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 4 | 6 | 経過観察 | 要対策 | | H27 | H27 | ロックネット更新 |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 江津市八神 | 1 | GN261A0710 | | GN261A0410 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 13.50 | 2.20 | 経過観察 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 江津市太田 | 1 | GN261E0860 | | G261-086 | | | | | | 石ブロック積 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 4 | 3 | 経過観察 | 要対策 | 20 | R4 | | 基礎部修繕 |
| 浜田 | 国道 | 261号 | 江津市太田 | 1 | GN261B0950 | | GN261B0550 | | | | | | 法枠 | モルタル吹付 | ロックネット | 落石防護欄 | | | H26修正 | H26 | 未実施 | 0.4 | 0 | 対応不要 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 浜田市佐野町 | 非該当 | HM005A1720 | | | | | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 5.55 | 11.75 | 経過観察 | 要対策 | | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 浜田市佐野町 | 非該当 | HM005A1740 | | | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 16.5 | 22.5 | 要対策 | 要対策 | 30 | R1 | R2 | 縦横補強モルタル吹付 |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 金城町今福 | 2 | KM005A0400 | | KM005A0300 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6.25 | 3.5 | 経過観察 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町今市 | 2 | AM005A0580 | | AM005A0580 | | | | | | モルタル吹付 | 擁壁 | 落石防護欄 | ロックネット | | | H26 | H26 | 未実施 | 1.6 | 5.25 | 対応不要 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005E0930 | | AM005E0930 | | | | | | 石ブロック積 | 石ブロック積 | ロックネット | | | | H26 | H26 | 未実施 | 0 | 24.25 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005A1130 | | AM005A1130 | | | | | | モルタル吹付 | ロックネット | 石ブロック積 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 3.1 | 18.5 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005F1450 | A08-AH-912638 | AM005F1450 | | | | | | 落石防護欄 | | | | | | H26 | H26 | R4 | 4.75 | 16.45 | 経過観察 | 要対策 | 1 | H30 | H30 | 倒木撤去 |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005A1480 | A08-AH-912641 | AM005A1480 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | H26 | H26 | R4 | 11.5 | 13.65 | 要対策 | 要対策 | 10 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005D1490 | A08-AH-912642 | AM005D1490 | | | | | | 擁壁 | 落石防護欄 | | | | | H26 | H26 | R4 | 3.55 | 16.2 | 要対策 | 要対策 | | H30 | H30 | 倒木撤去 |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005C1500 | | AM005C1500 | | | | | | ロックネット | | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5 | 8.75 | 経過観察 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005C1540 | | AM005G1540 | | | | | | ロックネット | | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 8.75 | 8.25 | 経過観察 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田八重可部線 | 旭町都川 | 2 | AM005A1550 | A08-AH-912648 | AM005A1550 | | | | | | モルタル吹付 | | | | | | | | | | | | | | | | |

法面構造物一覽表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築年度 改修年度 | 箇所番号 (H28.8要策) | 管理番号 (維持管理シナンズ) | 箇所番号 (旧要策) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検 年度 | 1 回目点検 年度 | 2 回目点検 年度 | 評価 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕者 手年度 | 修繕完了 年度 | 修繕内容 |
|------|-------|----------|-----------|--------------|-------------------|--------------------|---------------|------|--------|--------|-----|-----|----|----------|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|--------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | | 主 | | | | | | | | 山 | 構造物 | 目による評価 | 点検時の評価 | | | | |
| | | | | | | | | | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | 地山 | | | | | | | | | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田美都線 | 弥栄町田の原 | 2 | YM034A2030 | | YG034A1050 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5 | 15 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田美都線 | 弥栄町田の原 | 2 | YM034C2040 | | YG034C1060 | | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 17.5 | 14.75 | 要対策 | 要対策 | 10 | R6 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 主要地方道 | 浜田美都線 | 弥栄町田の原 | 2 | YM034F2510 | A08-AH-913399 | YG034F1270 | | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | R4 | 5.1 | 8.55 | 要対策 | 要対策 | 1 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町市山 | 2 | SM041D0330 | | S041-D023 | | 擁壁 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 7 | 2 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町市山 | 2 | SM041D0340 | | S041-D024 | | 擁壁 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 11 | 2 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町市山 | 2 | SM041C0350 | | S041-C025 | | ロックネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 13 | 4 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町八戸 | 2 | SM041C0440 | | S041-C034 | | ロックネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 13 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 0 | H27 | H27 | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町八戸 | 2 | SM041D0460 | | S041-D036 | | 擁壁 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 7 | 0 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町八戸 | 2 | SM041D0490 | | S041-D039 | | 擁壁 | 落石防護柵 | | | | H25 | H25 | 未実施 | 13 | 0 | 経過観察 | 要対策 | 0 | H26 | H26 | 土砂撤去 |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町八戸 | 2 | SM041A0520 | | S041-A042 | | モルタル吹付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 16.75 | 5.70 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町長谷 | 2 | SM041A0610 | | S041-A051 | | モルタル吹付 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 16.75 | 6.25 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 桜江金城線 | 桜江町長谷 | 2 | SM041A0620 | | S041-A052 | | モルタル吹付 | ロックネット | | | | R2 | R2 | 未実施 | 14.85 | 25.25 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 三隅美都線 | 三隅町三隅 | 2 | MM048A0020 | | MM048A0020 | | モルタル吹付 | 法枠 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.55 | 10 | 経過観察 | 要対策 | 0 | H29 | H29 | ロックネット更新 |
| 浜田 | 主要地方道 | 三隅美都線 | 三隅町三隅 | 2 | MM048A0030 | | MM048A0030 | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 11.75 | 10 | 経過観察 | 要対策 | 0 | H29 | H29 | ロックネット更新 |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町都川 | 非該当 | AM050A0130 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 20.15 | 15.75 | 要対策 | 要対策 | 20 | R7 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町都川 | 非該当 | AM050A0150 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 14.35 | 16.75 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町都川 | 非該当 | AM050A0160 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 12.65 | 14.25 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050A0170 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 8.95 | 18.25 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050C0180 | | | | ロックネット | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 24 | 15 | 要対策 | 要対策 | 28 | R8 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050A0190 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 3.8 | 10.75 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050C0200 | | | | ロックネット | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 24 | 15 | 要対策 | 要対策 | 20 | R8 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050A0210 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | -5.7 | 17.5 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050A0220 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 20.05 | 16 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050A0260 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | -0.75 | 11.5 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050A0300 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 5.55 | 11.5 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 田所国府線 | 旭町本郷 | 非該当 | AM050F0320 | | | | 落石防護柵 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 23.6 | 5.1 | 要対策 | 要対策 | 3 | R2 | R2 | 落石防護柵更新 |
| 浜田 | 主要地方道 | 弥栄旭センター線 | 金城町小国 | 2 | KM052A0350 | A08-AH-914294 | KM052A0350 | | モルタル吹付 | 法枠 | | | | H26 | H26 | R4 | 0 | 11.65 | 経過観察 | 要対策 | 10 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 弥栄旭センター線 | 金城町小国 | 2 | KM052A0450 | A08-AH-914304 | KM052A0450 | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | R4 | 13.75 | 7.75 | 経過観察 | 要対策 | 20 | | | |
| 浜田 | 主要地方道 | 弥栄旭センター線 | 金城町小国 | 2 | KM052B0460 | | KM052B0460 | | 法枠 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 0 | 5.25 | 経過観察 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112C0590 | | | | ロックネット | 法枠 | | | | H30 | H30 | 未実施 | 19 | 33 | 要対策 | 要対策 | 45 | R6 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112F0610 | | | | 落石防護柵 | 擁壁 | | | | H30 | H30 | 未実施 | 6.25 | 11.6 | 要対策 | 要対策 | 2 | R8 | | 落石防護柵更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112C0620 | | | | ロックネット | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 9.75 | 20.5 | 要対策 | 要対策 | 10 | R8 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112A0650 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 15 | 14.45 | 要対策 | 要対策 | 40 | R7 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112C0660 | | | | ロックネット | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 18.75 | 16.75 | 要対策 | 要対策 | 23 | R8 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112A0670 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 13.5 | -3.95 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 一般県道 | 三次江津線 | 江津市江津町 | 非該当 | GG112F0790 | | | | 落石防護柵 | 擁壁 | | | | H30 | H30 | 未実施 | 1.6 | 17.55 | 要対策 | 要対策 | 2 | R8 | | 落石防護柵更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 日真川本線 | 桜江町田津 | 非該当 | SG295A0070 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 19 | 0.65 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 一般県道 | 日真川本線 | 桜江町田津 | 非該当 | SG295A0100 | | | | モルタル吹付 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 14.5 | 0.15 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 一般県道 | 日真川本線 | 桜江町田津 | 非該当 | SG295F0300 | | | | 落石防護柵 | 擁壁 | | | | H30 | H30 | 未実施 | 8.2 | 8.6 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | |
| 浜田 | 一般県道 | 日真川本線 | 桜江町田津 | 非該当 | SG295C0310 | | | | ロックネット | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 18.75 | 33 | 要対策 | 要対策 | 25 | R8 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 日真川本線 | 桜江町田津 | 非該当 | SG295C0330 | | | | ロックネット | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 18.75 | 29.25 | 要対策 | 要対策 | 15 | R7 | | ロックネット更新 |
| 浜田 | 一般県道 | 日真川本線 | 桜江町田津 | 非該当 | SG295F0460 | | | | 落石防護柵 | 擁壁 | | | | H30 | H30 | 未実施 | 1.75 | 11.85 | 要対策 | 要対策 | | | | |
| 浜田 | 一般県道 | 長安野坂線 | 弥栄町榑木 | 2 | YG306B0130 | A08-AH-917473 | YG306A0130 | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | R4 | 3.5 | 19.7 | 要対策 | 要対策 | 10 | | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 浜田 | 一般県道 | 長安野坂線 | 弥栄町榑木 | 2 | YG306A0170 | A08-AH-917477 | YG306A0170 | | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | R4 | 9.25 | 19.35 | 要対策 | 要対策 | 25 | R6 | | ロックネット |
| 浜田 | 一般県道 | 長安野坂線 | 弥栄町榑木 | 2 | YG306B0300 | A08-AH-917480 | YG306B0300 | | 法枠 | | | | | H26 | H26 | R4 | 9.45 | 13.15 | 要対策 | 要対策 | 10 | | | |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市大谷町 | 1 | MN191A0070 | | 191007 | - | モルタル吹付 | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 5 | 18 | 経過観察 | 要対策 | 28 | H27 | H27 | 縦横補強樹根コンクリート吹付 |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市美都町宇津川 | 1 | MN191A1930 | | 191193 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H25 | H25 | 未実施 | 3 | 7 | 経過観察 | 要対策 | 96 | H23 | R4 | 縦横補強モルタル吹付 |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市美都町宇津川 | 1 | MN191A1960 | | 191196 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H25 | H25 | 未実施 | 3 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 103 | R2 | R4 | 縦横補強モルタル吹付 |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市見町道川 | 1 | MN191A3070 | | 191307 | - | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 7 | 14 | 経過観察 | 要対策 | 42 | H30 | R1 | 縦横補強モルタル吹付 |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市白岩町 | 2 | MN488C0200 | | 488200 | - | ロックネット | | | | | H23 | H23 | 未実施 | 17 | 8 | 要対策 | 要対策 | 2 | H29 | H29 | 擁壁5m3、ロックネット60㎡ |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488C1570 | | 488157 | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 1 | 経過観察 | 要対策 | - | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488C1690 | | 488169 | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 2 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488F1700 | | 488170 | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 7 | 6 | 経過観察 | 要対策 | 0.5 | H30 | H30 | 崩土撤去 |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488A1730 | | 488173 | - | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 4 | 経過観察 | 要対策 | 0 | H28 | H28 | |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488A1740 | | 488174 | - | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | R2 | 6 | 4 | 経過観察 | 要対策 | 0 | 改良 | 改良 | |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488F1770 | | 488177 | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 1 | 4 | 対応不要 | 要対策 | 0 | 改良 | 改良 | |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488F1830 | | 488183 | 2011 | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 3 | 経過観察 | 要対策 | 0 | 改良 | 改良 | |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬 | 2 | HN488A1860 | | 488186 | - | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 7 | 4 | 経過観察 | 要対策 | 0 | 改良 | 改良 | |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町広瀬</ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

法面構造物一覽表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築維持 道路 次数 | 箇所番号 (H28要策) | 管理番号 (維持管理シテ ム) | 箇所番号 (旧要策) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検 年度 | 1 巡回 点検 年度 | 2 巡回 点検 年度 | 評価 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕者 手年度 | 修繕完了 年度 | 修繕内容 | |
|------|-------|-------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------|--------|--------|--------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|-------|-------|----------|----------|---------------|------------|------------|--------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | 主 | | | | | | | | 地山 | 構造物 | 目上 点検 | 点検 結果 | | | | | |
| | | | | | | | | | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | 点検 結果 | | | | | | | | | | | | 点検 結果 |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042F0200 | | 1036020 | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9 | 12 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 落石撤去、柵修繕 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042F0210 | | 1036021 | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9 | 10 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 落石撤去 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042A0360 | | 1036036 | - | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 1 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 法面調査設計により決定 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042F0510 | | 1036051 | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 7 | 7 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 落石撤去 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042D0560 | | 1036056 | 2003 | 擁壁 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 7 | 0 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 土砂撤去、谷止工 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042F0570 | | 1036057 | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 7 | 3 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 落石撤去 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042C0610 | | 1036061 | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 1 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 支柱、アールロープの補修 災害防除事業対応 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042D0640 | | 1036064 | - | 擁壁 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9 | 0 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 災害防除事業対応 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042F0690 | | 1036066 | 2003 | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5 | 1 | 経過観察 | 要対策 | 1 | | | 災害防除事業対応 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042B0710 | | 1036071 | - | 法枠 | ロックネット | | | | H26 | H26 | 未実施 | 6 | 1 | 経過観察 | 要対策 | 0 | | | 災害防除事業対応 | |
| 益田 | 主要地方道 | 吉賀見線 | 益田市見町紙祖 | 2 | HM042F0720 | | 1036072 | 2004 | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9 | 3 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 落石撤去 | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市美都町笹倉 | 非該当 | MM054C0130 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.85 | 8.5 | 経過観察 | 要対策 | | 旧道 | 旧道 | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市美都町笹倉 | 非該当 | MM054C0150 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 5.85 | 8.5 | 経過観察 | 要対策 | | 旧道 | 旧道 | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市美都町笹倉 | 非該当 | MM054C0190 | | | - | ロックネット | 落石防護柵 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 15 | 20 | 要対策 | 要対策 | | 旧道 | 旧道 | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市美都町笹倉 | 非該当 | MM054C0210 | | | - | ロックネット | 落石防護柵 | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9.85 | 12 | 要対策 | 要対策 | | 旧道 | 旧道 | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市美都町笹倉 | 非該当 | MM054C0240 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 14.85 | 20 | 要対策 | 要対策 | | 旧道 | 旧道 | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市美都町笹倉 | 非該当 | MM054A0340 | | | - | モルタル吹付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 12.5 | 18.65 | 要対策 | 要対策 | | 旧道 | 旧道 | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市長沢町 | 非該当 | MM054B0590 | | | - | 法枠 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 14 | 0 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市長沢町 | 非該当 | MM054F0630 | | | - | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 13.15 | 4.5 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市長沢町 | 非該当 | MM054C0750 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 17.25 | 25 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市見町澁川 | 非該当 | HM054C0800 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9.85 | 20 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市見町澁川 | 非該当 | HM054C0820 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9.75 | 13.5 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市見町澁川 | 非該当 | HM054C0900 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 14 | 13.5 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 主要地方道 | 益田澁川線 | 益田市見町澁川 | 非該当 | HM054C0920 | | | - | ロックネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9.85 | 16 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 一般県道 | 益田三隅線 | 益田市下種町 | 非該当 | MG171A0170 | | SG171-A0200 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H26 | H26 | 未実施 | 10.85 | 20 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | 災害防除事業対応 |
| 益田 | 一般県道 | 美都見線 | 益田市美都町山本 | 非該当 | MG172C0370 | | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 9.75 | 16 | 要対策 | 要対策 | | H30 | H30 | | 一括対応済 |
| 益田 | 一般県道 | 美都見線 | 益田市美都町山本 | 非該当 | MG172C0390 | | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 9.75 | 17.25 | 要対策 | 要対策 | | H30 | H30 | | 一括対応済 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町道川 | 2 | HG307C0410 | | 3168017 | - | ロックネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 15 | 3 | 経過観察 | 要対策 | 2 | R1 | R1 | | 落石防護柵修繕、落石撤去 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町道川 | 2 | HG307C0430 | | 3168019 | - | ロックネット | モルタル吹付 | モルタル吹付 | | | H25 | H25 | 未実施 | 11 | 6 | 経過観察 | 要対策 | 4 | R1 | R1 | | 落石防護柵修繕、落石撤去 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町道川 | 2 | HG307C0520 | | 3168028 | - | ロックネット | 落石防護柵 | | | | H25 | H25 | 未実施 | 4 | 6 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R1 | R1 | | 落石防護柵修繕、落石撤去 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町道川 | 2 | HG307F0730 | | 3168049 | - | 落石防護柵 | | | | | H25 | H25 | R2 | 15 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 0 | R2 | R2 | | R2県単災害防除にて修繕 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町道川 | 非該当 | HG307F0900 | | | - | 落石防護柵 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 3.2 | 11.55 | 要対策 | 要対策 | | H29 | H29 | | 一括対応済 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町道川 | 非該当 | HG307F0110 | | | - | 落石防護柵 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 0.2 | 9.55 | 要対策 | 要対策 | | H29 | H29 | | 一括対応済 |
| 益田 | 一般県道 | 美都澁川線 | 益田市見町澁川 | 非該当 | HG314C0150 | | | - | ロックネット | | | | | H27 | H27 | 未実施 | -0.25 | 17.5 | 要対策 | 要対策 | | | | | 箇土撤去、ネット補修 |
| 益田 | 一般県道 | 美都澁川線 | 益田市見町澁川 | 非該当 | HG314A0190 | | | - | モルタル吹付 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | -5.5 | 5.25 | 対応不要 | 要対策 | 2 | R1 | R1 | | モルタル吹付修繕、法面保護工 |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市大谷町 | 1 | MN191D0240 | | | - | 擁壁 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 0 | 11 | 経過観察 | 要対策 | | H29 | H29 | | 断面修復 0.5m3 |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市美都町宇津川 | 1 | MN191D0870 | | | - | 擁壁 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 10.25 | 6.5 | 経過観察 | 要対策 | 4 | H30 | H30 | | 管壁工 |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市美都町宇津川 | 1 | MN191E1100 | | | - | 石ブロック積 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 0 | 14.75 | 要対策 | 要対策 | 3 | H29 | H29 | | ブロック積 26㎡ |
| 益田 | 国道 | 191号 | 益田市見町道川 | 1 | MN191E1380 | | | - | 石ブロック積 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 1.5 | 3 | 対応不要 | 要対策 | | | | | 兼用護岸、根固工、根固工 |
| 益田 | 国道 | 488号 | 益田市見町見 | 非該当 | HN488E5820 | | | - | 石ブロック積 | | | | | H27 | H27 | 未実施 | 0.5 | 10 | 要対策 | 要対策 | 1.0 | H30 | H30 | | ひび割れ注入 |
| 益田 | 主要地方道 | 浜田美都線 | 益田市美都町板井川 | 2 | MM034E0040 | | | - | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0.75 | 5.25 | 経過観察 | 要対策 | | H29 | H29 | | 漏水補修 1式 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町見 | 2 | HG307E0280 | | | - | 石ブロック積 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0 | 14.75 | 要対策 | 要対策 | 1 | H30 | H30 | | クラックに補修材注入 |
| 益田 | 一般県道 | 波佐見線 | 益田市見町見 | 2 | HG307D0280 | | | - | 擁壁 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0 | 10.5 | 経過観察 | 要対策 | | H29 | H29 | | 根固工 1式 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町幸地 | 1 | MN187-E0040 | | | - | ロックネット | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0.00 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | | | | | |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町次田 | 1 | MN187-A0560 | | 5040007 | - | モルタル吹付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 4 | 12 | 経過観察 | 要対策 | 19 | H30 | H30 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町朝倉 | 1 | MN187-A0910 | | 5040014 | - | モルタル吹付 | 落石防護柵 | 法枠 | | | H24 | H24 | 未実施 | 15 | 14 | 要対策 | 要対策 | 91 | R3 | R3 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町七日市 | 1 | MN187-A1090 | | 5040024 | - | モルタル吹付 | 落石防護柵 | | | | H24 | H24 | 未実施 | 6 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 61 | R3 | R3 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町真田 | 1 | MN187-A1420 | | 5040029 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H24 | H24 | 未実施 | 6 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 85 | R4 | R4 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村大野原 | 1 | KN187-A0190 | | 5040040 | - | モルタル吹付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 7 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 60 | R8 | R8 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村大野原 | 1 | KN187-C0470 | | 5040059 | - | ロックネット | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 15 | 21 | 要対策 | 要対策 | | R2 | R2 | | 交通安全事業対応 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村格木 | 1 | KN187-A0490 | | 5040061 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H24 | H24 | 未実施 | 13 | 9 | 経過観察 | 要対策 | | R4 | R4 | | 交通安全事業対応 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村格木 | 1 | KN187-A0610 | | 5040063 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H24 | H24 | 未実施 | 11 | 13 | 経過観察 | 要対策 | | R2 | R2 | | 災害防除事業対応 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村白谷 | 1 | KN187-A0640 | | 5040066 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H24 | H24 | 未実施 | 0 | 9 | 経過観察 | 要対策 | 131 | R3 | R3 | | 縦横補強モルタル吹付 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村下溝 | 1 | KN187-E0930 | | | - | ロックネット | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 10.00 | 4.75 | 経過観察 | 要対策 | | H29 | H29 | | |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町木村下溝 | 1 | KN187-A1000 | | 5040088 | - | モルタル吹付 | ロックネット | | | | H24 | H24 | 未実施 | 10 | 11 | 経過観察 | 要対策 | 88 | H30 | R1 | | モルタル吹付修繕 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町左鋸 | 1 | NN187-A0760 | | 5040137 | - | モルタル吹付 | ロックネット | 法枠 | 落石防護柵 | | H24 | H24 | 未実施 | 12 | 8 | 経過観察 | 要対策 | 5 | R1 | R2 | | ロックネット修繕、モルタル吹付修繕 |

法面構造物一覧表 (要対策箇所)

| 事務所 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築年度 | 箇所番号 (H28要策) | 管理番号 (維持管理システム) | 箇所番号 (旧要策) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検年度 | 1回目点検年度 | 2回目点検年度 | 評価 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕者 年度 | 修繕完了 年度 | 修繕内容 | |
|-----|-------|-----------|-------------|------|-----------------|--------------------|---------------|------|--------|--------|-----------|--------|-----|------|---------|---------|-------|-------|---------|--------|---------------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | 目視による評価 | 点検時の評価 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 点検年度 |
| 津和野 | 主要地方道 | 吉賀匠見線 | 鹿足郡吉賀町上高尻 | 2 | MM042-C1490 | | 1036094 | | ローネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 1 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 20 | R7 | | 土砂撤去・ネット張替 | |
| 津和野 | 主要地方道 | 吉賀匠見線 | 鹿足郡吉賀町上高尻 | 2 | MM042-C1500 | | 1036095 | | ローネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | 3 | 5 | 経過観察 | 要対策 | 20 | R6 | | ネット張替 | |
| 津和野 | 一般県道 | 匠見左廻線 | 鹿足郡津和野町左廻 | 非該当 | IN9-181-C1050 | | | | ローネット | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 9.75 | 4.5 | 要対策 | 要対策 | 20 | R7 | | ネット張替 | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡吉賀町柞木村福川 | 2 | KG226-E0150 | | | | 石ブロック積 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 11.25 | 0 | 要対策 | 要対策 | | R4 | | | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡吉賀町柞木村福川 | 2 | KG226-F0410 | | | | 落石防護柵 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 4.7 | 5.05 | 経過観察 | 要対策 | | R4 | R4 | | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡吉賀町柞木村福川 | 2 | KG226-A0420 | | | | モルタル收付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 15 | 4.15 | 要対策 | 要対策 | | R4 | | | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町中座 | 2 | TG226-F0740 | | | | モルタル收付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 4.7 | 14.05 | 要対策 | 要対策 | 4 | R2 | R2 | 支柱塗装 | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町中座 | 2 | TG226-D0800 | | | | 擁壁 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 7.75 | 0 | 経過観察 | 要対策 | | R4 | R4 | | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町中座 | 2 | TG226-A0820 | | | | モルタル收付 | | | | | H26 | H26 | 未実施 | 14.25 | 2.25 | 要対策 | 要対策 | | R4 | R4 | | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡吉賀町柞木村福川 | 2 | KG226-E0400 | | | | 石ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 7 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R8 | | 石積工 | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町笹山 | 2 | TG226-E0490 | | | | 石ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 7 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R8 | | 石積工 | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町笹山 | 2 | TG226-E0500 | | | | 石ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 7 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R8 | | 石積工 | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町笹山 | 2 | TG226-E0620 | | | | 石ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 6 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 2 | R8 | | 石積工 | |
| 津和野 | 一般県道 | 柞木津和野停車場線 | 鹿足郡津和野町中座 | 2 | TG226-E0960 | | | | 石ブロック積 | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 7 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R8 | | 石積工 | |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485A0090 | | 4850230200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 14 | 5.65 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付(ポケット式)撤去再設置が必要 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町湊地内 | 2 | SN485A0090 | | 4850260200 | | モルタル收付 | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 14.25 | 12.45 | 要対策 | 要対策 | 23 | R8 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485A0160 | | 4850330200 | | モルタル收付 | 擁壁 | | | | H25 | H25 | 未実施 | (21) | (20) | (要対策) | 要対策 | 22 | R1 | R2 | | モルタル注入 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485D0170 | | 4850340200 | | 擁壁 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (10) | (5) | (経過観察) | 要対策 | 1 | R7 | | | ひび割れ注入 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町伊後地内 | 2 | SN485A0300 | | 4850470200 | | モルタル收付 | 擁壁 | | | | H24 | H24 | 未実施 | 13.75 | 20.5 | (要対策) | 要対策 | 12 | H26 | H28 | | 法枠・アンカー工 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町小路地内 | 2 | GN485F0140 | | 4850940209 | | 落石防護柵 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (14) | (7) | (経過観察) | 要対策 | 2 | R1 | R1 | | 落石防護柵 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485A0360 | | 4850950200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 1.5 | 13.8 | 要対策 | 要対策 | 18 | H29 | H30 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485A0380 | | 4850960200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 16.25 | 22.5 | 要対策 | 要対策 | 22 | H30 | H30 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485A0400 | | 4850980200 | | モルタル收付 | 法枠 | | | | H24 | H24 | 未実施 | (23) | (13) | (要対策) | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付(ポケット式)撤去再設置が必要 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町下西内 | 1 | SN485B0530 | | 4851100100 | | 法枠 | モルタル收付 | 擁壁 | | | H24 | H24 | 未実施 | 0.95 | 0 | 対応不要 | 要対策 | 4 | R7 | | | 枠内収付 |
| 隠岐 | 国道 | 485号 | 隠岐の島町西内 | 2 | SN485D0730 | | | 盛土 | 擁壁 | 法枠 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0 | 18.5 | 要対策 | 要対策 | 3 | R7 | | | 注入 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 隠岐空港線 | 隠岐の島町西田地内 | 1 | SM043A0070 | | 4309091 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3.5 | 12.85 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町加茂地内 | 2 | TM044A0200 | | 0440180200 | | モルタル收付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (20) | (16) | (要対策) | 要対策 | 22 | R1 | R1 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町崎木地内 | 2 | TM044F0050 | | 0440230200 | | 落石防護柵 | 法枠 | 石ブロック積 | | | H25 | H25 | 未実施 | (4) | (9) | (経過観察) | 要対策 | 5 | R8 | | | 落石防護柵、土砂撤去 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町崎木地内 | 2 | TM044A0070 | | 0440250201 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3.5 | 13.35 | 要対策 | 要対策 | 70 | R8 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町津戸地内 | 2 | TM044B0160 | | 0440340202 | | 法枠 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (18) | (7) | (要対策) | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町津戸地内 | 2 | TM044B0170 | | 0440350200 | | 法枠 | 落石防護柵 | グラウンドアンカー | | | H25 | H25 | 未実施 | (19) | (2) | (経過観察) | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町釜屋地内 | 2 | TM044F0180 | | 0440360200 | | 落石防護柵 | 石ブロック積 | リングネット | | | H25 | H25 | 未実施 | (22) | (6) | (経過観察) | 要対策 | - | H27 | H28 | | 落石防護柵、土砂撤去 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町釜屋地内 | 2 | TM044F0190 | | 0440370200 | | 落石防護柵 | 法枠 | 擁壁 | リングネット | | H25 | H25 | 未実施 | (23) | (10) | (要対策) | 要対策 | 0 | H27 | H28 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044C0590 | | 0440850200 | | ローネット | モルタル收付 | 法枠 | | | H25 | H25 | 未実施 | (17) | (2) | (経過観察) | 要対策 | 24 | R7 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044F0600 | | 0440860200 | | 落石防護柵 | 擁壁 | 法枠 | | | H24 | H24 | 未実施 | 21 | 14.35 | 要対策 | 要対策 | 51 | H28 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町蔵田地内 | 2 | TM044D0780 | | 0441020202 | | 擁壁 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (13) | (6) | (経過観察) | 要対策 | 6 | R7 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町北方地内 | 2 | GM044F0020 | | 0441050200 | | 落石防護柵 | 擁壁 | | | | H24 | H24 | 未実施 | 0.15 | 26.8 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町北方地内 | 2 | GM044F0030 | | 0441060200 | | 落石防護柵 | 擁壁 | | | | H24 | H24 | 未実施 | 6.6 | 15.8 | 要対策 | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町北方地内 | 2 | GM044D0280 | | 0441260200 | | 擁壁 | 石ブロック積 | | | | H25 | H25 | 未実施 | (6) | (3) | (経過観察) | 要対策 | 8 | R7 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町北方地内 | 2 | GM044A0320 | | 0441300200 | | モルタル收付 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (19) | (13) | (要対策) | 要対策 | 22 | R1 | R1 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町加茂地内 | 2 | SM044E0290 | | | 盛土 | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | H28 | H28 | 未実施 | 0 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | 3 | R8 | | | 注入 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町小田地内 | 2 | SM047D0200 | | 0470200200 | | 擁壁 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (10) | (5) | (経過観察) | 要対策 | 2 | R7 | | | ひび割れ注入 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町大久地内 | 2 | SM047C0380 | | 0470380200 | | ローネット | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (7) | (7) | (経過観察) | 要対策 | 0 | | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町大久地内 | 2 | SM047A0390 | | 0470390200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 13.75 | 20.65 | 要対策 | 要対策 | 58 | R2 | R2 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町大久地内 | 2 | SM047F0400 | | 0470400200 | | 落石防護柵 | ローネット | 張りコン | | | H25 | H25 | 未実施 | (18) | (6) | (経過観察) | 要対策 | 9 | R7 | | | 落石防護柵、土砂撤去 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町大久地内 | 2 | SM047A0420 | | 0470420202 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 8.75 | 7.35 | 経過観察 | 要対策 | 38 | H29 | R1 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町大久地内 | 2 | SM047F0500 | | 0470500200 | | 落石防護柵 | | | | | H25 | H25 | 未実施 | (10) | (3) | (経過観察) | 要対策 | 1 | R2 | R2 | | 落石防護柵、土砂撤去 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町伊敷地内 | 2 | FM047A0050 | | 0470580200 | | モルタル收付 | ローネット | | | | H24 | H24 | 未実施 | 8.75 | 20.4 | 要対策 | 要対策 | 65 | R7 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町伊敷地内 | 2 | FM047A0060 | | 0470590200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3.5 | 18.7 | 要対策 | 要対策 | 10 | R8 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町伊敷地内 | 2 | FM047A0070 | | 0470600200 | | モルタル收付 | 石ブロック積 | | | | H24 | H24 | 未実施 | 14.25 | 20.7 | 要対策 | 要対策 | 27 | H29 | R4 | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町伊敷地内 | 2 | FM047A0080 | | 0470610200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 14.25 | 20.7 | 要対策 | 要対策 | 18 | H30 | R1 | | 法枠 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町伊敷地内 | 2 | FM047A0090 | | 0470620200 | | モルタル收付 | | | | | H24 | H24 | 未実施 | 3.5 | 17.4 | 要対策 | 要対策 | 18 | R8 | | | モルタル收付 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町布施地内 | 2 | FM047F0210 | | 0470710202 | | 落石防護柵 | 石ブロック積 | | | | H25 | H25 | 未実施 | (17) | (3) | (経過観察) | 要対策 | 3 | R2 | R2 | | 土砂撤去 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町大久地内 | 2 | SM047E0710 | | | 盛土 | 石ブロック積 | | | | | H28 | H28 | 未実施 | 2.5 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 17 | H30 | R2 | | 法枠+鉄筋挿入 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

法面構造物一覽表 (要対策箇所)

| 事務所名 | 道路区分 | 路線名 | 所在地 | 新築維持 年度 回数 | 箇所番号 (H28.8要領) | 管理番号 (維持管理システ ム) | 箇所番号 (旧要領) | 施工年度 | 構造物 | | | | | 点検 年度 | 1回目点検 年度 | 2回目点検 年度 | 評点 | | 健全性評価 | | 対策費用 (百万円) | 修繕着 手年度 | 修繕完 了年度 | 修繕内容 | | |
|------|-------|--------|-----------|------------------|-------------------|------------------------|---------------|------|--------|--------|-----|--------|-----|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-------|---------------|------------|------------|------|--------|----------------|
| | | | | | | | | | 主 | 併設1 | 併設2 | 併設3 | 併設4 | | | | 地山 | 構造物 | 評点 | | | | | | 健全性の評価 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 評点 | 評点 | | | | | | |
| 隠岐 | 一般県道 | 中村津戸港線 | 隠岐の島町原田地内 | 2 | SG318F0550 | | 3160410200 | | 落石防護柵 | モルタル吹付 | 法枠 | ロックネット | | | | H25 | R2 | 未実施 | (20) | (8) | (経過観察) | 要対策 | 3 | | | 落石防護柵、土砂撤去 |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町津戸地内 | 2 | TM044E0930 | | | | 石ブロック積 | | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 5.25 | 10 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R4 | R4 | |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044E1130 | | | | 石ブロック積 | | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 10 | 5.25 | 経過観察 | 要対策 | 40 | R4 | | |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044E1140 | | | | 石ブロック積 | | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 10 | 9.5 | 経過観察 | 要対策 | 3 | R6 | | |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044E1180 | | | | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 2.5 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | 1 | R7 | | |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044E1190 | | | | 石ブロック積 | | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 2.5 | 14.75 | 要対策 | 要対策 | 2 | R7 | | |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町油井地内 | 2 | TM044E1240 | | | | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 10 | 5.25 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R7 | | |
| 隠岐 | 主要地方道 | 西郷郡万都線 | 隠岐の島町北方地内 | 2 | GM044D0390 | | | | 擁壁 | | | | | | | R2 | R2 | 未実施 | 0.1 | 18.5 | 要対策 | 要対策 | 20 | R6 | | |
| 島前 | 国道 | 485号 | 西ノ島町大字美田 | 2 | NN485E0310 | | | | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 0.00 | 14.75 | 要対策 | 要対策 | 4 | R2 | R4 | ひび割れモルタル充填 |
| 島前 | 国道 | 485号 | 西ノ島町大字美田 | 2 | NN485E0340 | | | | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 0.00 | 10.25 | 要対策 | 要対策 | 4 | R2 | R4 | ブロック積再構築、目地補修 |
| 島前 | 一般県道 | 海士島線 | 海士町大字福井 | 非該当 | AG317B0180 | | | | 法枠 | 擁壁 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 7.25 | 0.15 | 経過観察 | 要対策 | 2 | R2 | R2 | 剥離モルタル・転石除去 |
| 島前 | 一般県道 | 海士島線 | 海士町大字御波 | 非該当 | AG317B0210 | | | | 法枠 | ロックネット | 擁壁 | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 5.00 | 4.15 | 経過観察 | 要対策 | 1 | R2 | R2 | 植生土のう工 |
| 島前 | 一般県道 | 知夫島線 | 知夫村薄毛 | 2 | CG322D0300 | | | | 擁壁 | 法枠 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 0.10 | 21.50 | 要対策 | 要対策 | 15 | R3 | | ひび割れ注入工 |
| 島前 | 一般県道 | 知夫島線 | 知夫村多沢 | 2 | CG322E0400 | | | | 石ブロック積 | 擁壁 | | | | | | H30 | H30 | 未実施 | 4.00 | 10.00 | 要対策 | 要対策 | 15 | R3 | | 重力式擁壁工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡吉賀町大野原 | 1 | KN187-E0360 | A10-AH-923504 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 10.0 | 要対策 | 要対策 | 2 | | | ブロック積工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町左総 | 1 | NN187-E0050 | A10-AH-923595 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 4.5 | 対応不要 | 要対策 | 3 | | | ブロック積工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町左総 | 1 | NN187-E0120 | A10-AH-923602 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 0.0 | 対応不要 | 要対策 | 3 | | | ブロック積工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町左総 | 1 | NN187-E0200 | A10-AH-923610 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 0.0 | 対応不要 | 要対策 | 25 | | | ブロック積工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町枕瀬 | 1 | NN187-E1200 | A10-AH-923710 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 4.5 | 対応不要 | 要対策 | 10 | | | ブロック積工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町枕瀬 | 1 | NN187-E1240 | A10-AH-923714 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 0.0 | 対応不要 | 要対策 | 10 | | | ブロック積工 |
| 津和野 | 国道 | 187号 | 鹿足郡津和野町白原 | 1 | NN187-E1280 | A10-AH-923716 | | | 石ブロック積 | | | | | | | R3 | R3 | 未実施 | -7.0 | 10.0 | 要対策 | 要対策 | 15 | | | ブロック積工 |
| 県央 | 国道 | 国道375号 | 美郷町湯袍 | 1 | ON375B0846 | A06-AH-009567 | | | 法枠 | | | | | | | R4 | R4 | 未実施 | 16.45 | 0 | 要対策 | 要対策 | | | | 排水施設清掃、受圧板設置補修 |